


Kısa Çalıştırma Talimatları Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Proses basıncı ölçümü

PROFIBUS PA

Seramik ve metalik ölçüm hücreli basınç transmitteri

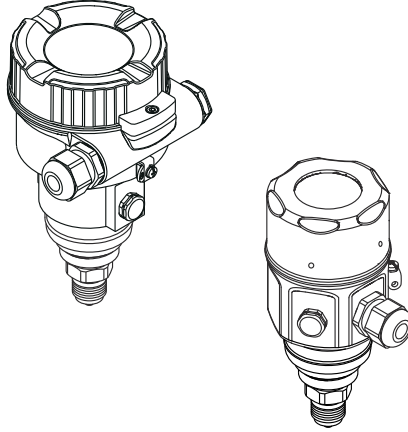


Bu talimatlar Özet Kullanım Talimatlarıdır, cihaza ilişkin Kullanım Talimatlarının yerine geçmezler.

Cihaz ile ilgili detaylı bilgiler Kullanım Talimatlarında ve ek dokümantasyonda bulunmaktadır.

Tüm cihaz versiyonları için kaynak

- İnternet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: *Endress+Hauser Operations Uygulaması*

1 İlgili dokümanlar

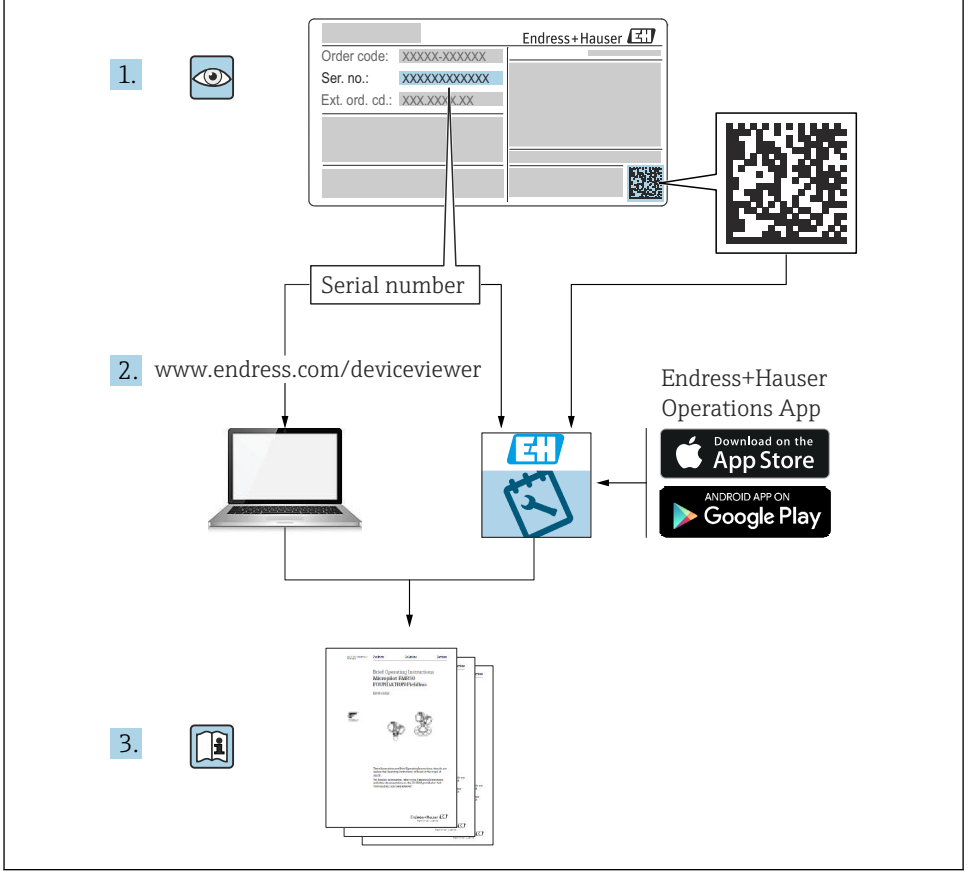

2 Bu doküman hakkında

2.1 Dokümanın amacı

Özet Kullanım Talimatları giriş kabulden ilk devreye almaya kadar gereken tüm bilgileri içerir.

2.2 Kullanılan semboller

2.2.1 Güvenlik sembolleri



Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.



Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.



Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi küçük veya orta ölçekli yaralanmalar ile sonuçlanabilir.



Bu sembol kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler veya diğer gerçekler ile ilgili bilgiler içerir.

2.2.2 Elektrik sembolleri

⊖ Koruyucu toprak (PE)

 
Topraklama terminaleri diğer tüm bağlantıların yapılmasından önce toprağa bağlanmalıdır.

Topraklama terminaleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir:


- İç topraklama terminali: koruyucu toprak bağlantısı ana şebekeye bağlanır.
- Dış topraklama terminali: cihaz tesisin topraklama sistemine bağlanır.

2.2.3 Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller



 İzin verilen prosedürler, prosesler veya işlemler



Yasak olan prosedürler, prosesler veya işlemler



Ek bilgileri gösterir



Dokümantasyon referansı



Sayfa referansı



Gözle kontrol



Not veya bağımsız adım incelenmelidir

1, 2, 3, ...

Parça numaraları

1, 2, 3.

Adım serisi



Adım sonucu

2.3 Kayıtlı ticari markalar

- KALREZ®
E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ABD tescilli etiketi
- TRI-CLAMP®
Ladish & Co., Inc., Kenosha, ABD tescilli etiketi
- PROFIBUS PA®
PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Almanya ticari markası
- GORE-TEX®, W.L. Gore & Associates, Inc., ABD ticari markasıdır

3 Temel güvenlik talimatları

3.1 Personel için gereksinimler

Personel görevleri için aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Bu fonksiyonu ve işi gerçekleştirmek için eğitimli, kalifiye uzmanlar uygun yetkinliğe sahip olmalıdırlar
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdırlar
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- ▶ Çalışmaya başlamadan önce kılavuz, ek dokümanlar ve sertifikalarda (uygulamaya bağlı olarak) bulunan talimatları okumuş ve anlamış olmalıdırlar
- ▶ Talimatlara uymalı ve temel koşullara uygun davranmalıdırlar

3.2 Amaçlanan kullanım

Cerabar M seviye ve basınç ölçümü için bir basınç transmitteridir.

3.2.1 Öngörülen hatalı kullanım

Üretici uygun olmayan veya amaçlanmayan kullanım nedeniyle oluşan hasardan sorumlu değildir.

Sınırdaki durumların belirlenmesi:

- ▶ Özel akışkanlar ve temizlik sıvıları için Endress+Hauser sıvı ile ıslanan malzemelerin korozyon direnci konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır, ancak bunun için herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

3.3 İş yeri güvenliği

Cihaz ile ve üzerinde çalışma için:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.
- ▶ Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.

3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Cihaz yalnızca sağlam teknik koşulda ve güvenli durumda çalıştırılmalıdır.
- ▶ Operatör cihazın parazitsiz çalışmasından sorumludur.

Cihazın dönüştürülmesi

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir:

- ▶ Eğer buna rağmen değişiklikler gerekiyorsa Endress+Hauser'e danışın.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- ▶ Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- ▶ Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- ▶ Sadece Endress+Hauser yedek parçaları ve aksesuarlarını kullanın.

Tehlikeli alan

Cihaz tehlikeli bir alanda kullanıldığında kişiler veya tesis için ortaya çıkabilecek tehlikeleri (patlama koruması, basınç tankı güvenliği vb.) önlemek üzere aşağıdaki önlemleri alın:

- ▶ Sipariş edilen cihazın tehlikeli alanlarda kullanım için uygun olup olmadığı isim plakasından kontrol edilmelidir.
- ▶ Bu talimatlarla birlikte verilen ek dokümantasyondaki teknik özelliklere uygun hareket edilmelidir.


3.5 Ürün güvenliği

Bu ölçüm cihazı en güncel güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek mühendislik uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmıştır, test edilmiştir ve fabrikadan çalıştırması güvenli olacak şekilde sevk edilmiştir.

Genel güvenlik gereksinimlerini ve yasal gereksinimleri karşılar. Ayrıca cihaza özel EC uygunluk beyanlarında listelenmiş olan EC direktiflerine uyar. Endress+Hauser bunu CE işareti vererek onaylar.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

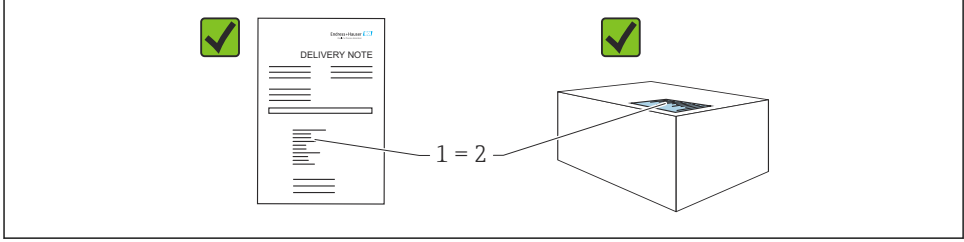

A0016870

- Teslimat notu üzerindeki sipariş kodu (1) ürün etiketinde yazan sipariş koduyla aynı mı (2)?
- Ürünler hasarsız mı?
- İsim plakasındaki veriler, sipariş spesifikasyonlarıyla ve teslimat notuyla aynı mı?
- Bu dokümantasyon mevcut mu?
- Gerekliyorsa (bkz. isim plakası): Güvenlik talimatları (XA) var mı?

i Bu koşullardan bir tanesi karşılanmıyorsa, lütfen Endress+Hauser satış ofisinizle irtibata geçin.

4.2 Saklama ve taşıma

4.2.1 Saklama koşulları

Orijinal paketi kullanın.

Ölçüm cihazını temiz ve kuru koşullarda saklayın ve darbelerin neden olabileceği hasara karşı koruyun (EN 837-2).

4.2.2 Ürünün ölçüm noktasına taşınması

**UYARI**

Hatalı nakliye!

Muhafaza ve membran zarar görebilir, yaralanma riski mevcuttur!

- ▶ Ölçüm cihazı ölçüm noktasına orijinal ambalajında veya proses bağlantısı yoluyla taşınmalıdır.
- ▶ 18kg (39,6 lbs) üzeri ağırlıktaki cihazlar için güvenlik talimatlarına ve nakil şartlarına uygun hareket edin.
- ▶ Diyafram hücrelerinin taşınması için kapiler borular kullanılmamalıdır.

5 Montaj

5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Genel kurulum talimatları

- Bir G 1 1/2 dişe sahip cihazlar:
Cihaz tanka vidalanırken, düz conta proses bağlantısının sızdırmaz yüzeyine yerleştirilmelidir. Proses membranında ek gerginliği önlemek için diş kenevir veya benzer bir malzeme ile sızdırmaz hale getirilmemelidir.
- NPT dişlere sahip cihazlar:
 - Sızdırmazlık için Teflon bandı dişin çevresine sarın.
 - Cihazı sadece altıgen cıvattan sıkıştırın. Muhafazadan döndürmeyin.
 - Vidalarken diş fazla sıkıştırmayın. Maks. sıkıştırma torku:
20 ... 30 Nm (14,75 ... 22,13 lbf ft)
- Aşağıdaki proses bağlantıları için maks. 40 Nm (29,50 lbf ft) sıkıştırma torku belirlenmiştir:
 - Diş ISO228 G1/2 (Sipariş seçeneği "GRC" veya "GRJ" veya "GO")
 - Diş DIN13 M20 x 1,5 (Sipariş seçeneği "G7J" veya "G8J")

5.1.2 PVDF dişli sensör modüllerinin montajı

UYARI

Proses bağlantısına zarar verme riski!

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ PVDF dişli sensör modülleri verilen montaj braketi ile birlikte monte edilmektedir!

UYARI

Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak malzeme yorulması söz konusudur!

Parçaların patlaması halinde yaralanma riski! Diş, yüksek basınç ve sıcaklık yüküne maruz kalacak olursa gevşeyebilir.

- ▶ Dişin bütünlüğü düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca, dişin maksimum 7 Nm (5,16 lbf ft) sıkıştırma torku ile yeniden sıkıştırılması gerekebilir. ½" NPT dişin sızdırmazlığı için Teflon bant tavsiye edilir.


5.2 Diyafram hücreleri olmayan cihazlar için kurulum talimatları – PMP51, PMC51

DUYURU

Cihazda hasar!


Eğer ısıtılmış bir cihaz temizleme işlemi sırasında soğutulursa (örn. soğuk su ile), kısa süre içerisinde bir vakum oluşur ve sonucunda sensöre basınç kompanzasyon elemanı içerisinden nem girer (1).

- ▶ Cihazı aşağıdaki şekilde monte edin.

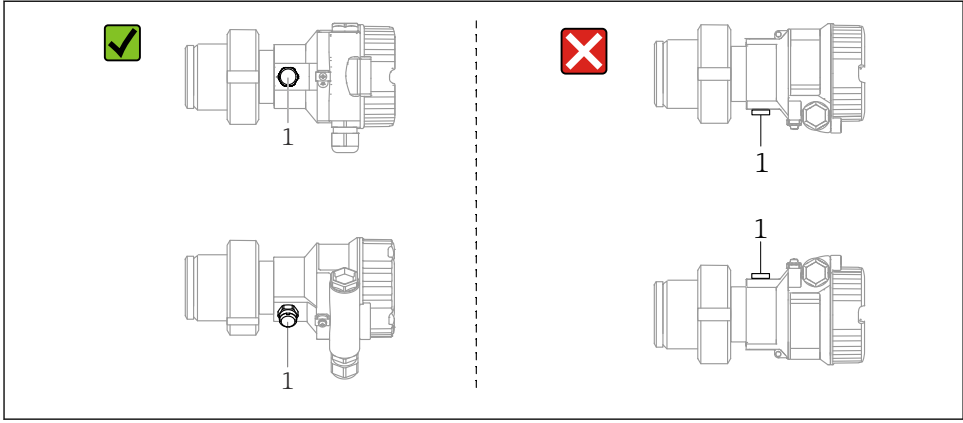

A0028471

- Basınç kompanzasyon elemanı ve GORE-TEX® filtrenin (1) kirlenmesine izin vermeyin.
- Diyafram hücreleri bulunmayan Cerabar M transmitterler bir manometre (DIN EN 837-2) normlarına uygun şekilde monte edilir. Kapatma cihazları ve su cebi borularının kullanılmasını öneririz. Yönlendirme ölçüm uygulamasına bağlıdır.
- Proses membranlarını sert veya sivri nesnelere ile temizlemeyin veya bunlarla dokunmayın.
- Cihaz ASME-BPE (Part SD Temizlenebilirlik) temizlenebilirlik gereksinimlerine uygun aşağıdaki şekilde kurulmalıdır:

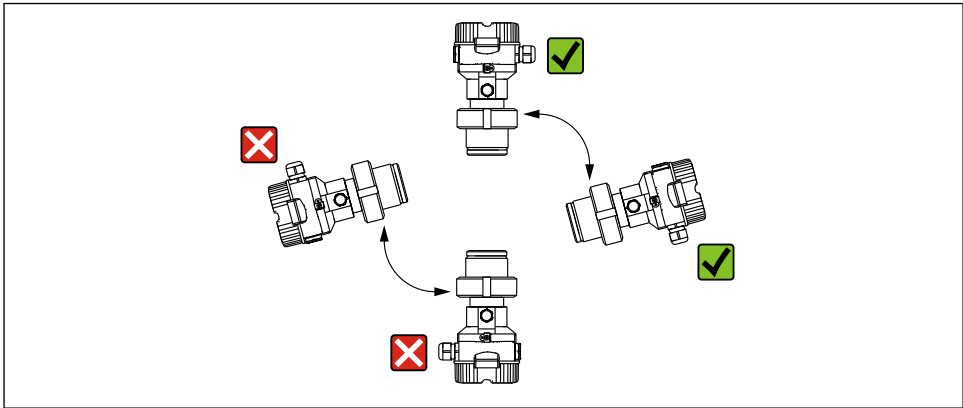

A0028472

5.2.1 Gazlarda basınç ölçümü

Cerabar M'yi musluk noktasının üzerinde bir kapatma cihazı ile monte edin, bu sayede tüm yağışmalar proses içerisine akar.

5.2.2 Buharlarda basınç ölçümü

- Cerabar M'yi su cebi borusu ile musluk noktasının altına monte edin.
- Su cebi borusunu devreye almadan önce sıvı ile doldurun. Su cebi borusu, sıcaklığı neredeyse ortam sıcaklığıyla aynı seviyeye düşürür.

5.2.3 Sıvılarda basınç ölçümü

Kapatma cihazına sahip Cerabar M'yi musluk noktası ile aynı seviyeye monte edin.

5.3 Diyafram hücrelere sahip cihazlar için kurulum talimatları – PMP55

- Diyafram hücrelere sahip Cerabar M cihazlar, diyafram hücrenin tipine bağlı olarak vidalanabilir, flanş veya kelepçe ile bağlanabilir.
- Kapiler borulardaki sıvı sütunlarının hidrostatik basıncının sıfır noktası kaymasına neden olabileceğini unutmayın. Sıfır noktası kayması düzeltilebilir.
- Diyafram hücrenin proses membranını sert veya sivri nesnelere ile temizlemeyin veya bunlarla dokunmayın.
- Kurulumun hemen öncesine kadar proses membranının korumasını çıkarmayın.

DUYURU

Hatalı kullanım!

Cihazda hasar!

- ▶ Bir diyafram hücre ve basınç transmiyeri birlikte kapalı, yağ ile doldurulmuş kalibre edilmiş bir sistem oluşturur. Akışkan doldurma deliği sızdırmaz olmalı ve açılmamalıdır.
- ▶ Bir montaj braketi kullanılıyorsa, bükümlerini engellemek için kapiler borularda yeterli gerginlik alma sağlanmalıdır (bükme yarıçapı ≥ 100 mm (3,94 in)).
- ▶ Lütfen Cerabar M TI00436P için Teknik Bilgiler, "Diyafram hücreli sistemler için planlama talimatları" bölümünde detaylandırılan şekilde diyafram hücre doldurma yağının uygulama limitlerine dikkat edin.

DUYURU

Daha sağlıklı ölçüm sonuçları elde etmek ve cihazda bir kusuru engellemek için kapiler boruları aşağıdaki şekilde monte edin:

- ▶ Titreşimsiz (ek basınç dalgalanmalarını önlemek için)
- ▶ Isıtma veya soğutma hatlarının yakınına değil
- ▶ Ortam sıcaklığının referans sıcaklığın altında veya üzerinde olması durumunda yalıtım yapın
- ▶ Bükme yarıçapı ≥ 100 mm (3,94 in) ile monte edin!
- ▶ Diyafram hücrelerinin taşınması için kapiler borular kullanılmamalıdır!

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Bağlantı gereksinimleri

6.1.1 Kılıflama/potansiyel eşitleme

- Korumanın her iki taraftan bağlanması halinde bozulmalara karşı optimum koruma sağlıyorsunuz (kabinde ve cihaz üzerinde). Eğer tesiste potansiyel eşitleme akımları bekleniyorsa, korumayı tercihen transmitterde, sadece tek yandan topraklayın.
- Tehlikeli alanlarda kullanıldığında geçerli düzenlemelere uymalısınız. Ek teknik veriler ve talimatlar bulunan ayrı Ex dokümanı tüm Ex sistemlere standart olarak dahildir. Tüm cihazları yerel potansiyel eşitlemeye bağlayın.

6.2 Cihazın bağlanması

⚠ UYARI


Besleme voltajı bağlanabilir!

Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi!

- ▶ Tesiste kontrol edilmeyen proses olmadığından emin olun.
- ▶ Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.
- ▶ Ölçüm cihazı tehlikeli bölgelerde kullanıldığında, kurulum geçerli ulusal standartlara ve düzenlemelere ve Güvenlik Talimatları veya Kurulum ve Kontrol Resimlerine uygun şekilde yapılmalıdır.
- ▶ IEC/EN61010 uyarınca cihaz için uygun bir devre kesici kullanılmalıdır.
- ▶ Entegre aşırı voltaj korumasına sahip cihazlar topraklanmalıdır.
- ▶ Ters polarite, HF etkileri ve aşırı voltaj tepe noktalarına karşı koruyucu devreler entegre edilmiştir.

Cihazı şu sırayla bağlayın:


1. Besleme voltajının isim plakasında gösterilen besleme voltajına eşleştiğini kontrol edin.
2. Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.
3. Muhafaza kapağını çıkarın.
4. Kabloyu rakor içerisinden geçirin. Tercihen bükülmüş, korumalı iki telli kablo kullanın.
5. Cihazı aşağıdaki şemada gösterilen şekilde bağlayın.
6. Muhafaza kapağını vidalayın.
7. Besleme voltajını açın.

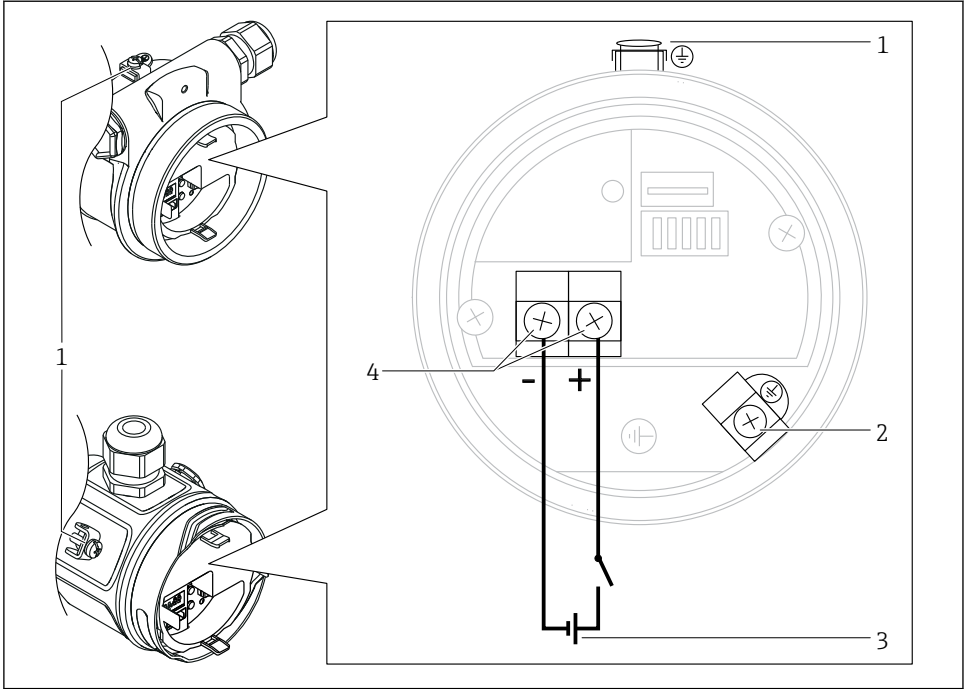

A0029967

- 1 Dış topraklama terminali
- 2 Topraklama terminali
- 3 PROFIBUS PA: Besleme voltajı: 9...32 VDC (Segment kaplıni)
- 4 Besleme voltajı ve sinyali için terminaller


6.2.1 Kablolu versiyonun bağlanması (tüm cihaz versiyonları)

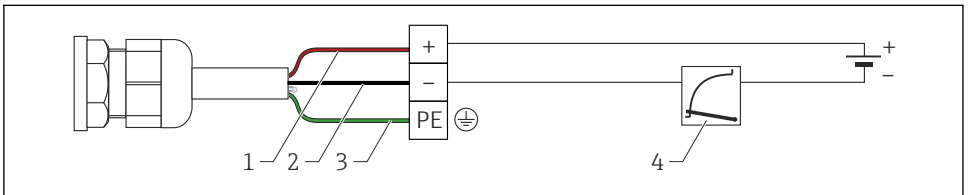

A0019991

- 1 RD = kırmızı
- 2 BK = siyah
- 3 GNYE = yeşil
- 4 4 ile 20 mA arası

6.2.2 M12 fişe sahip cihazların bağlanması

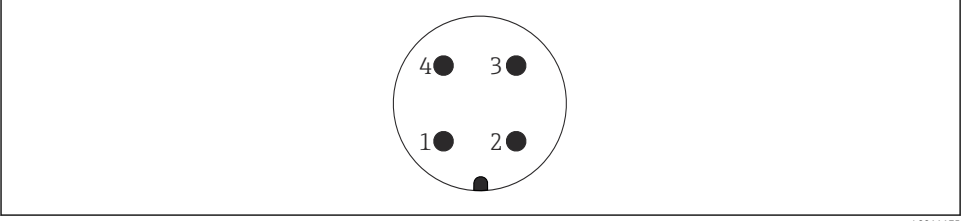

A0011175

- 1 Sinyal +
- 2 Atanmamış
- 3 Sinyal -
- 4 Topraklama

6.2.3 Besleme voltajı

PROFIBUS PA

Tehlikeli olmayan alanlar için versiyon: 9 ile 32 VDC arası

6.2.4 Akım tüketimi

11 mA \pm 1 mA, açma akımı IEC 61158-2, Madde 21'ye karşılık gelir.

6.2.5 Terminaller

- Besleme voltajı ve dahili topraklama terminali: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Dış topraklama terminali: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.6 Kablo özelliği

PROFIBUS PA


- Bükülmüş, korumalı iki telli kablo, tercihen kablo tipi A kullanın.
- Kablo dış çapı: Kullanılan kablo rakoruna göre 5 ile 9 mm (0,2 ile 0,35 in) arası



Kablo teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Talimatları BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Planlama ve devreye alma için kılavuzlar", PNO Kılavuzu 2.092 "PROFIBUS PA Kullanıcı ve Kurulum Kılavuzu" ve IEC 61158-2 (MBP)'ye bakın.

7 Çalıştırma seçenekleri


7.1 Çalışma menüsü olmadan kullanım

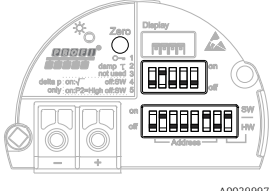Çalıştırma seçenekleri	Açıklama	Grafik	Açıklama
Cihaz ekranı olmadan yerel çalışma	Cihaz çalışma tuşları ve elektronik parça üzerindeki DIP sviçleri kullanılarak çalıştırılır.		→ 13

7.1.1 Çalıştırma elemanlarının pozisyonu

Çalıştırma tuşu ve DIP sviçleri cihazdaki elektronik parça üzerine yerleştirilmiştir.


PROFIBUS PA

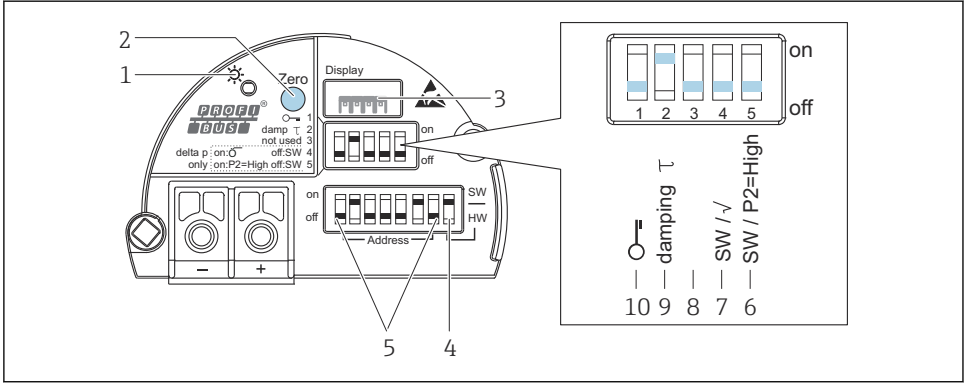

A0032659

- 1 Başarılı çalışmayı gösteren yeşil LED
- 2 Sıfır pozisyonu ayarı (Sıfır) veya sıfırlama için çalıştırma tuşu
- 3 Opsiyonel lokal ekran için yuva
- 4 Bus adresi SW / HW için DIP sviçi
- 5 Donanım adresi için DIP sviçi
- 6 Sadece DIP sviçi Deltabar M için
- 7 Sadece DIP sviçi Deltabar M için
- 8 Kullanımda değil
- 9 Sönümlenmeyi açıp kapatmak için DIP sviçi
- 10 Ölçülen değer ile ilişkili kilitleme/kilit açma parametreleri için DIP sviçi

DIP siviçlerinin fonksiyonu

Sembol/etiket	Siviç pozisyonu	
	"kapalı"	"açık"
 A0011978	Cihazın kilidi açılmıştır. Ölçülen değer ile ilgili parametreler değiştirilebilir.	Cihazın kilitlenmiştir. Ölçülen değer ile ilgili parametreler değiştirilemez.
sönümleme τ	Sönümleme kapatılmıştır. Çıkış sinyali bir gecikme olmadan ölçülen değer değişimlerini izler.	Sönümleme açılmıştır. Çıkış sinyali τ gecikme süresi ile ölçülen değer değişimlerini takip eder. ¹⁾
Adres	1-7 arası siviçleri kullanarak cihaz adresini ayarlayın	
SW / HW	Donanımla adresleme	Yazılımla adresleme

- 1) Gecikme süresi için değer ("Setup" → "Damping") çalıştırma menüsü ile yapılandırılabilir. Fabrika ayarı: $\tau = 2$ s veya sipariş teknik özelliklerine göre.

Çalıştırma elemanlarının fonksiyonu

Tuş	Anlamı
Zero üzerine en az 3 saniye basılır	Pozisyon ayarlama Tuşa en az 3 saniye süreyle basın. Elektronik parça üzerindeki LED uygulanan basıncın pozisyon ayarlama için kabul edilmesi durumunda kısa süre yanar. Ayrıca "Sahada pozisyon ayarlama gerçekleştirilmesi" bölümüne bakın
Zero üzerine en az 12 saniye basılır	Reset Tüm parametreler sipariş konfigürasyonuna sıfırlanır.

Sahada pozisyon ayarlama gerçekleştirilmesi

- İşlemin kilidinin açılması gereklidir.
- Cihaz standart olarak "Basınç" ölçüm modu (Cerabar, Deltabar) veya "Seviye" ölçüm modu (Deltapilot) için yapılandırılmıştır.
- Uygulanan basınç sensörün nominal basınç limitleri içerisinde olmalıdır. İsim plakasındaki bilgilere bakın.


Pozisyon ayarı gerçekleştirin:

- Cihazda basınç mevcuttur.
- Tuşa en az 3 saniye süreyle basın.
- Eğer elektronik parça üzerindeki LED kısa süre yanarsa, pozisyon ayarı için uygulanan basınç kabul edilmiştir. Eğer LED yanmıyorsa, uygulanan basınç kabul edilmemiştir. Giriş limitlerine dikkat edin. Hata mesajları için Kullanım Talimatlarına bakın.

7.2 Çalışma, cihaz ekranı ile (opsiyonel)

Görüntüleme ve çalışma için 4 satırlı likit kristal ekran (LCD) is kullanılır. Lokal ekran ölçülen değerleri, iletişim metinlerini, hata mesajlarını ve bildirim mesajlarını gösterir. Kolay çalışma


için ekran muhafazadan dışarı çıkarılabilir (bkz. şekil adım 1 ile 3 arası). Cihaza 90 mm (3,54 in) uzunluğunda bir kablo ile bağlanmıştır. Cihazın ekranı 90° kademelerle döndürülebilir (bkz. şekilde adım 4 ile 6 arası). Cihazın kurulum pozisyonuna bağlı olarak bu cihazın kullanılmasını ve ölçülen değerlerin okunmasını kolaylaştırır.

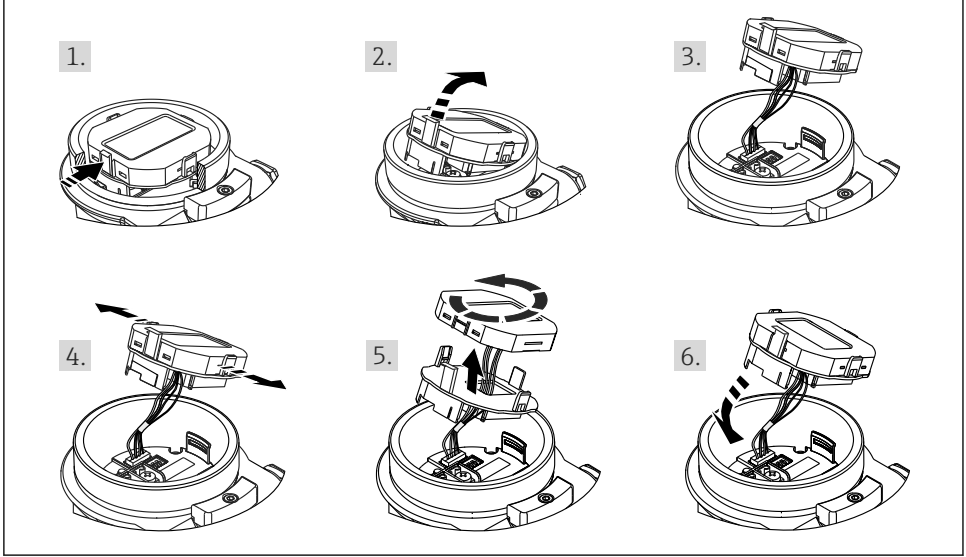

A0028500

Fonksiyonlar:



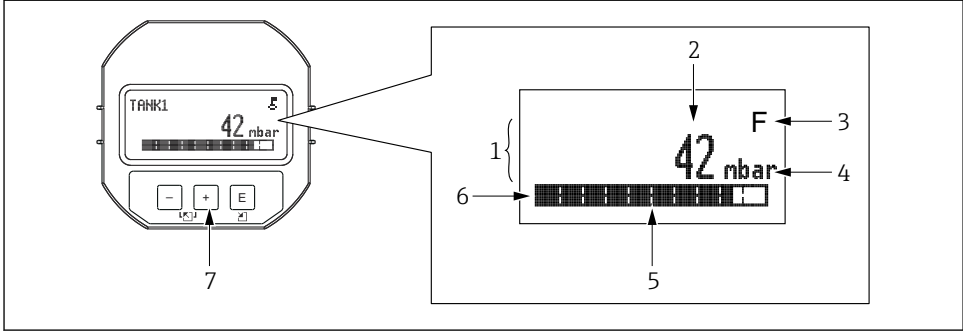



- İşaret ve ondalık nokta dahil 8 basamaklı ölçülen değer ekranı.
- Analog Giriş Bloğunun standartlaştırılmış değerinin grafik gösterimi olarak çubuklu grafik ("Çıkış değerinin ölçeklendirilmesi (OUT Değeri)", şekil)
- Çalışma için üç tuş
- Parametrelerin seviyelere ve gruplara ayrılmış olması sayesinde basit ve tam eksiksiz menü rehberliği
- Kolay gezinme için her parametreye bir 3 basamaklı parametre kodu verilir
- Özel gereksinim ve tercihlere, örn. dil, dönüşümlü ekran, sensör sıcaklığı, kontrast ayarı, uygunluk için ekran yapılandırma imkanı
- Kapsamlı hata teşhis fonksiyonları (hata ve uyarı mesajı vb.)












A0030013

- 1 Ana hat
- 2 Değer
- 3 Sembol
- 4 Birim
- 5 Çubuklu grafik
- 6 Bilgi hattı
- 7 Çalıştırma tuşları

Aşağıdaki tablo lokal ekranda gösterilebilecek sembol örneklerini içerir. Aynı anda dört sembol gösterilebilir.


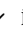


Sembol	Anlamı
 A0018154	Kilit sembolü Cihazın çalışması kilitlenir. Cihazın kilidini açın, .
 A0018155	Haberleşme sembolü Haberleşme ile veri transferi
 A0013958	Hata mesajı "Out of specification" Çalıştırılan cihaz teknik özelliklerinin dışında bulunuyor (ör. açılış veya temizlik durumunda).
 A0013959	Hata mesajı "Service mode" Cihaz servis modundadır (örn. bir simülasyon sırasında).
 A0013957	Hata mesajı "Maintenance required" Bakım gereklidir. Ölçülen değer geçerli kalır.
 A0013956	Hata mesajı "Arıza tespit edildi" Bir çalışma hatası meydana geldi. Ölçülen değer artık geçerli değildir.

7.2.1 Ekran ve çalışma modülü üzerindeki çalıştırma tuşları

Çalıştırma tuşu/tuşları	Anlamı
 A0017879	<ul style="list-style-type: none"> Seçim listesinde aşağı gider Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
 A0017880	<ul style="list-style-type: none"> Seçim listesinde yukarı gider Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
 A0017881	<ul style="list-style-type: none"> Girişi onaylar Sonraki öğeye gider Bir menü öğesi seçer ve düzenleme modunu etkinleştirir
 ve  A0017879 A0017881	Lokal ekran kontrast ayarı: daha koyu
 ve  A0017880 A0017881	Lokal ekran kontrast ayarı: daha parlak
 ve  A0017879 A0017880	<p>ESC fonksiyonları:</p> <ul style="list-style-type: none"> Değiştirilen değeri kaydetmeden parametre düzenleme modundan çıkış Seçim seviyesinde bir menüdesiniz. Tuşlara aynı anda her bastığınızda menüde bir seviye üste çıkarsınız.

7.2.2 Çalıştırma örneği: Seçim listesine sahip parametreler

Örnek: Menü'nün dili olarak "Deutsch" seçilmesi.

Dil	000	Çalışma
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ İngilizce Almanca 	Menü dili olarak "İngilizce" ayarlanmıştır (varsayılan değer). Menü metninin önündeki bir ✓ mevcut durumda aktif olan opsiyonu gösterir.
2	<ul style="list-style-type: none"> Almanca ✓ İngilizce 	"Deutsch"ı  veya  ile seçin.
3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Almanca İngilizce 	<ul style="list-style-type: none"> Onaylamak için  seçin. Menü metninin önündeki bir ✓ aktif seçeneği gösterir (şimdi menü dili olarak "Deutsch" seçilmiştir). Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için  kullanın.

7.2.3 Çalıştırma örneği: Kullanıcı tanımlı parametreler

Örnek: "Set URV (014)" parametresinin 100 mbar (1,5 psi)'den 50 mbar (0,75 psi)'ye ayarlanması.

Menü yolu: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

Set URV	014	Çalışma
1	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/> mbar	Lokal ekran değiştirilecek olan parametreyi gösterir. "mbar" birimi başka bir parametre de tanımlanmıştır ve buradan değiştirilemez.
2	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/> mbar	Düzenleme moduna girmek için <input type="checkbox"/> veya <input type="checkbox"/> üzerine basın. Birinci basamak siyah renkte vurgulanır.
3	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/> mbar	"1" ile "5" arasında değişim yapmak için <input type="checkbox"/> tuşunu kullanın. "5" değerini onaylamak için <input type="checkbox"/> tuşuna basın. İmleç sonraki pozisyonlara atlar (siyah renkte vurgulanır). "0" değerini <input type="checkbox"/> ile onaylayın (ikinci pozisyon).
4	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/> mbar	Üçüncü basamak siyah renkte vurgulanır ve şimdi düzenlenebilir.
5	<input type="text" value="5 0 ↵ . 0 0 0"/> mbar	<input type="checkbox"/> tuşunu "↵" sembolünü değiştirmek için kullanın. Yeni değeri kaydetmek ve düzenleme modundan çıkmak için <input type="checkbox"/> tuşunu kullanın. Sonraki grafiğe bakın.
6	<input type="text" value="5 0 . 0 0 0"/> mbar	Üst aralık değeri için yeni değer 50 mbar (0,75 psi). Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için <input type="checkbox"/> kullanın. Düzenleme moduna dönmek için <input type="checkbox"/> veya <input type="checkbox"/> kullanın.

7.2.4 Çalıştırma örneği: Mevcut basıncın kabul edilmesi

Örnek: Pozisyon ayarının yapılması.

Menü yolu: Main menu → Setup → Position adjustment

Pozisyon ayarlama	007	Çalışma
1	<input checked="" type="checkbox"/> İptal Onayla	Pozisyon ayarlama için basınç cihazı mevcut.
2	<input type="checkbox"/> İptal <input checked="" type="checkbox"/> Onayla	"Onayla" seçeneğine geçiş yapmak için <input type="checkbox"/> veya <input type="checkbox"/> kullanın. Aktif seçenek siyah renkte vurgulanır.
3	Ayarlama kabul edilmiştir!	Pozisyon ayarı için uygulanan basıncı kabul etmek için <input type="checkbox"/> tuşunu kullanın. Cihaz ayarı onaylar ve "Position adjustment" parametresine dönüş yapar.
4	<input checked="" type="checkbox"/> İptal Onayla	Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için <input type="checkbox"/> kullanın.

8 Devreye alma

Cihaz standart durumda "Basınç" ölçüm modu için yapılandırılmıştır.

Ölçüm aralığı ve ölçülen değerin iletildiği birim, isim plakasındaki teknik bilgilerde belirtildiği şekildedir.

⚠ UYARI

İzin verilen proses basıncı aşıldı!

Parçaların patlaması halinde yaralanma riski! Basınç çok yüksekse uyarılar görüntülenir.

- ▶ Eğer izin verilen minimum basınçtan daha düşük veya maksimum basınçtan daha yüksek bir basınç cihazda mevcutsa, aşağıdaki mesajlar arka arkaya çıktı verilir ("Alarm behavior" (050) parametresi içerisindeki ayara bağlı olarak): "S140 Working range P" veya "F140 Working range P" "S841 Sensor range" veya "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Cihazı sadece sensör aralık limitlerinde kullanın!

DUYURU

İzin verilen proses basıncının altında kaldı!


Basınç çok düşükse mesajlar görüntülenir.

- ▶ Eğer izin verilen minimum basınçtan daha düşük veya maksimum basınçtan daha yüksek bir basınç cihazda mevcutsa, aşağıdaki mesajlar arka arkaya çıktı verilir ("Alarm behavior" (050) parametresi içerisindeki ayara bağlı olarak): "S140 Working range P" veya "F140 Working range P" "S841 Sensor range" veya "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Cihazı sadece sensör aralık limitlerinde kullanın!

8.1 Çalıştırma menüsü ile devreye alma

8.1.1 Dil, ölçüm modu ve basınç biriminin seçilmesi

Language (000)


Gezinme	 Main menu → Language
Yazma izni	Operatör/Bakım/Uzman
Açıklama	Lokal ekran için menü dilini seçin.
Seçim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ İngilizce ▪ Başka bir dil (cihaz sipariş edilirken seçilen şekilde) ▪ Geçerli yerlerde üçüncü bir dil (üretim yerinin dili)
Fabrika ayarı	İngilizce

Press. eng. unit (125)

Yazma izni	Operatör/Bakım/Uzman
Açıklama	Basınç birimini seçin. Yeni bir basınç birimi seçilirse, basınçla ilgili tüm parametreler çevrilir ve yeni birimde görüntülenir.
Seçim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mbar, bar ▪ mmH2O, mH2O ▪ inH2O, ftH2O ▪ Pa, kPa, MPa ▪ psi ▪ mmHg, inHg ▪ kgf/cm²
Fabrika ayarı	sensörün nominal ölçüm aralığına veya sipariş teknik özelliklerine göre mbar veya bar.

8.1.2 Pozisyon ayarlama

Corrected press. (172)

Gezinme	 Setup → Corrected press.
Yazma izni	Operatör/Bakım/Uzman
Açıklama	Sensör ayarı ve pozisyon ayarlama sonrasında ölçülen basıncı görüntüler.
Not	Eğer bu değer "0" değerine eşitse, bu pozisyon ayarı ile "0" olarak düzeltilebilir.

Pos. zero adjust (007) (rölatif basınç sensörleri)

Yazma izni	Operatör/Bakım/Uzman
-------------------	----------------------

Açıklama	Pos. zero adjustment – sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç farkının bilinmesi gerekli değildir.
Örnek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ölçülen değer = 2,2 mbar (0,033 psi) ▪ Ölçülen değeri "Pos. zero adjust" parametresinin "Confirm" seçeneğiyle düzeltirsiniz. Bu, mevcut basınca 0.0 değerini atadığınız anlamına gelir. ▪ Ölçülen değer (poz. sıfır ayarı sonrası) = 0,0 mbar ▪ Mevcut değer de düzeltilir.
Seçim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Confirm ▪ Cancel
Fabrika ayarı	Cancel

Calib. offset (192) / (008) (mutlak basınç sensörü)

Yazma izni	Bakım/Uzman
Açıklama	Pozisyon ayarlama – ayar noktası ile ölçülen basınç arasındaki basınç farkının bilinmesi gereklidir.
Örnek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ölçülen değer = 982,2 mbar (14,73 psi) ▪ Ölçülen değeri girilen değer ile, örn. 2,2 mbar (0,033 psi) "Calib. offset" parametresi ile düzeltirsiniz. Bu, mevcut basınca değeri atadığınız anlamına gelir 980,0 mbar (14,7 psi). ▪ Ölçülen değer (poz. sıfır ayarı sonrası) = 980,0 mbar (14,7 psi) ▪ Mevcut değer de düzeltilir.
Fabrika ayarı	0.0

8.2 Basınç ölçümünün konfigürasyonu

8.2.1 Referans basıncı olmadan kalibrasyon (kuru kalibrasyon)

Örnek:

Bu örnekte, bir 400 mbar (6 psi) sensöre sahip bir cihaz i0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi) ölçüm aralığı için yapılandırılmıştır, örn. 0 mbar ve 300 mbar (4,5 psi) olarak atanır.

Ön koşul:

Bu, teorik bir kalibrasyondur (alt ve üst aralık basınç değerleri bilinmektedir).



Cihazın yönlendirmesi nedeniyle ölçülen değerlerde basınç kaymaları meydana gelebilir, örn. ölçülen değer basınçsız durumda sifıra eşit değildir. Pozisyon ayarının nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi için bkz → 19.

Açıklama	
1	<p>"Measuring mode" parametresini kullanarak "Pressure" ölçüm modunu seçin. Menü yolu: Setup → Measuring mode</p> <p> UYARI</p> <p>Ölçüm modunun değiştirilmesi ölçüm aralığını etkiler (URV) Bu durum ürün taşmasına neden olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ölçüm modu değiştirilirse ölçüm aralığı ayarı (URV) "Setup" çalışma menüsünden kontrol edilmeli ve gerekiyorsa yeniden yapılandırılmalıdır.
2	<p>"Press. eng. unit" parametresi ile bir basınç birimi seçin, örneğin burada "mbar". Menü yolu: Setup → Press. eng. unit</p>
3	<p>Gerekiyorsa, Analog Giriş Bloğu için "OUT Value" ölçeklendirin, , "Measured value scaling" ve "Output scaling" için parametre açıklamaları.</p>
4	<p>Sonuç: Ölçüm aralığı 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi) için yapılandırılmıştır.</p>



71555454

www.addresses.endress.com
