


简明操作指南

RMA42

过程显示仪

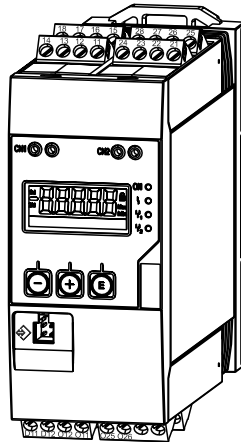


本文档为《简明操作指南》；不得替代设备的《操作手册》。

设备的详细信息请参考《操作手册》和其他文档资料：

所有设备型号均可通过以下方式查询：

- 网址：www.endress.com/deviceviewer
- 智能手机/平板电脑：Endress+Hauser Operations App

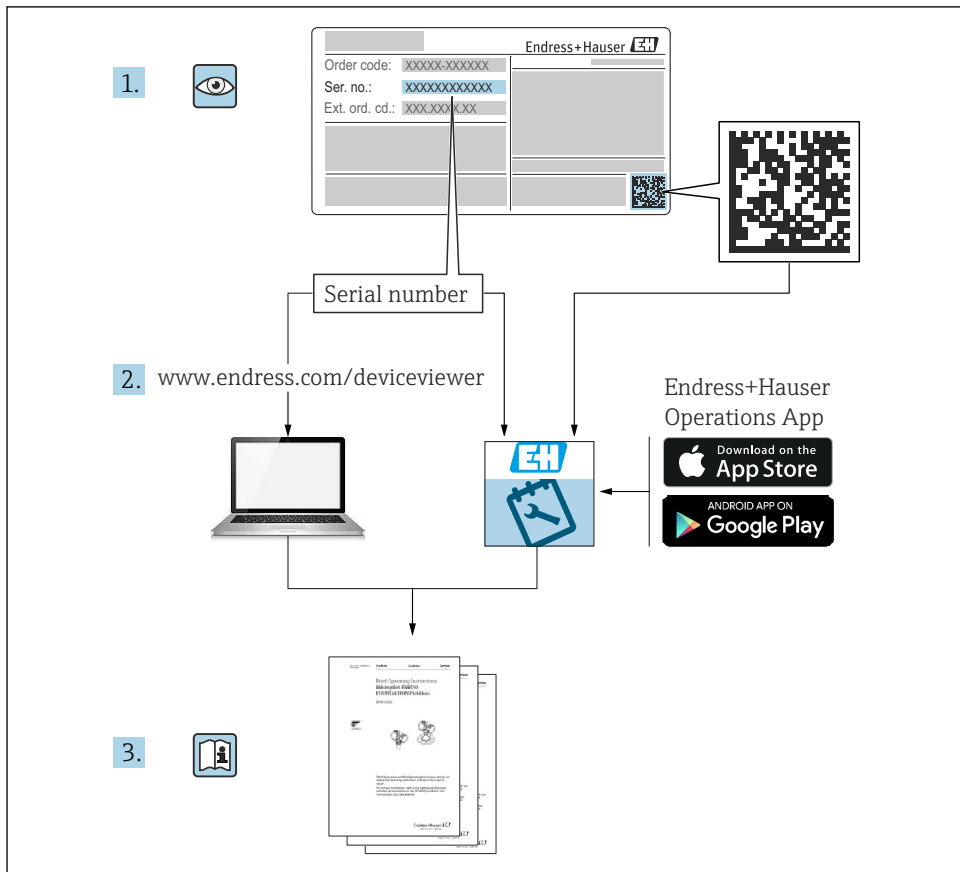

A0023555





目录

1	文档信息	4
1.1	文档符号	4
2	安全指南	6
2.1	人员要求	6
2.2	指定用途	6
2.3	工作场所安全	6
2.4	操作安全	6
2.5	产品安全	7
3	标识	7
3.1	设备型号	7
3.2	供货清单	7
3.3	证书和认证	8
4	安装	8
4.1	到货验收、运输、储存	8
4.2	安装条件	8
4.3	外形尺寸	9
4.4	安装步骤	10
4.5	安装后检查	10
5	接线	11
5.1	电气连接	11
5.2	连接后检查	15
6	操作	16
6.1	操作部件	16
6.2	显示屏和 LED 设备状态指示灯	18
6.3	图 标	19
6.4	操作菜单快速指南	20
6.5	设备设置	24








1 文档信息

1.1 文档符号

1.1.1 安全图标

图标	说明
	危险! 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	注意! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。





1.1.2 电气图标

图标	说明
 A0011197	直流电 此接线端子上加载直流电压，或直流电流经此接线端子。
 A0011198	交流电 此接线端子上加载交流电压，或交流电流经此接线端子。
 A0017381	直流电和交流电 <ul style="list-style-type: none">此接线端子上加载交流电压或直流电压。交流电或直流电流经此接线端子。
 A0011200	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
 A0011199	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。
 A0011201	等电势连接 必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或星型接地系统连接，取决于国家法规或公司规范。
 A0012751	ESD - 静电放电 防止接线端子受静电放电的影响。疏忽此信息可能会导致电子部件损坏或故障。

 
 
1.1.3 特定信息图标



图标	说明	图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。		推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。		提示 标识附加信息。
	参考文档		参考页面
	参考图		操作步骤
	操作结果		目视检查

1.1.4 图中的图标

图标	说明
1, 2, 3,...	部件号
	操作步骤
A, B, C, ...	视图
A-A, B-B, C-C, ...	章节
 A0013441	流向
 A0011187	危险区域 危险区域标识。
 A0011188	安全区域(非危险区域) 非危险区域标识。

1.1.5 工具图标

图标	说明
 A0011220	一字螺丝刀
 A0011221	内六角扳手

图标	说明
 A0011222	开口扳手
 A0013442	梅花螺丝刀

2 安全指南

2.1 人员要求

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

2.2 指定用途

过程变送器评估模拟过程变量并将其显示在彩色屏幕上。通过该单元的输出信号和限位继电器可以监测和控制过程。该仪表具有多项软件功能，用途十分广泛。可通过集成回路电源为两线制传感器供电。

- 该仪表是关联设备，不得安装在危险区域。
- 由于不恰当使用，或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。禁止改装设备或修改设备配置。
- 设备设计用于在工业环境中运行，只能在安装状态下操作。

2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联盟/国家法规，穿戴人员防护装置。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备在无干扰条件下操作。

环境要求

塑料变送器外壳长期在蒸汽和混合气体环境中使用时，可能会损坏外壳。

- ▶ 无法确定此类应用时，请咨询 **Endress+Hauser** 当地销售中心。
- ▶ 在防爆区中使用时，请注意铭牌参数信息。

2.5 产品安全


测量设备基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全工作。设备满足常规安全标准和法规要求，此外还符合设备一致性声明中的 EU/EEU 准则要求。Endress+Hauser 确保粘贴有 CE/EAC 标志的设备符合上述要求。

3 标识

3.1 设备型号

3.1.1 铭牌

参考下图，比对设备铭牌：

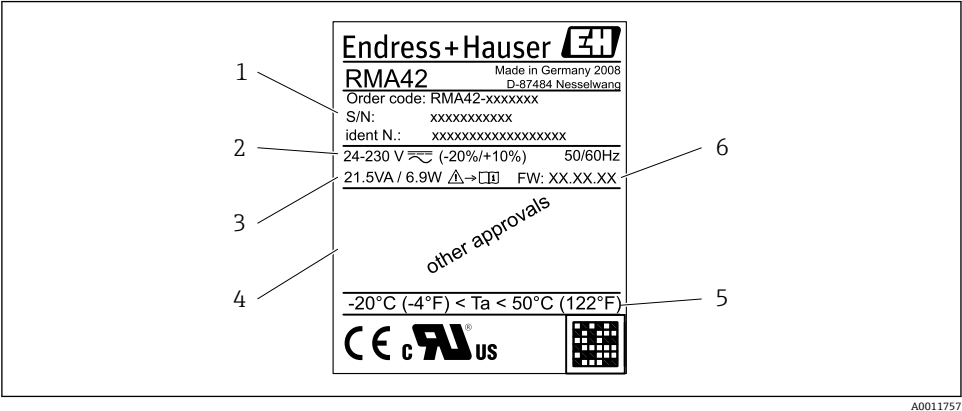

A0011757


图 1 过程变送器铭牌（示例）

- 1 设备订货号、序列号和 ID 号
- 2 电源
- 3 功率消耗
- 4 认证（如适用）
- 5 温度范围
- 6 固件版本号

3.2 供货清单

过程变送器的供货清单包括：

- 用于 DIN 导轨安装的过程变送器
- 《简明操作指南》和 Ex 防爆文档（可选），硬拷贝

 仪表附件参见《操作手册》中“附件”章节。

3.3 证书和认证

所有可用证书和认证的概述参见《操作手册》的“技术参数”章节。

3.3.1 CE 认证

测量系统遵守 EC 准则的法律要求。与适用标准一同列举在 EC 一致性声明中。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。

3.3.2 EAC 认证

产品遵守 EEU 准则的法律要求。Endress+Hauser 确保贴有 EAC 标志的仪表均成功通过了所需测试。

4 安装

4.1 到货验收、运输、储存

必须遵守允许环境条件和储存条件要求。详细规格参数请参考《操作手册》中的第 10 章“技术参数”。

4.1.1 到货验收

接收货物时，应进行下列检查：

- 检查包装或包装内的物品是否完好无损？
- 对照供货清单，检查包装内的物品是否有遗漏？检查订单的完整性，是否与供货清单一致。

4.1.2 运输和储存

请遵守下列要求：

- 包装设备，为储存和运输过程中的设备提供抗冲击保护。原包装提供最佳保护。
- 允许储存温度范围为 $-40 \dots 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots 185^{\circ}\text{F}$)；在短时间内 (max. 48 h)，设备可以在临界温度下储存。

4.2 安装条件

注意

在较高温度范围内工作会缩短显示屏的使用寿命。

- 为避免热积聚，请始终确保设备充分冷却。
- 不要长时间在高温范围内操作本设备。

过程变送器设计用于顶帽式导轨上 (IEC 60715 TH35)。连接和输出位于设备顶部和底部。输入位于顶部，而输出和电源连接位于设备底部。通过带标记的接线端子进行设备接线。

操作温度范围：

非防爆/防爆设备： $-20 \dots 60^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots 140^{\circ}\text{F}$)

UL 设备： $-20 \dots 50^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots 122^{\circ}\text{F}$)


4.2.1 安装方向

垂直或水平。

4.3 外形尺寸

请注意设备的宽度：45 mm (1.77 in)。


- 最大深度，包括顶帽式导轨夹 118 mm (4.65 in)。
- 最大高度，包括接线端子 115 mm (4.53 in)。
- 外壳宽度 45 mm (1.77 in)。

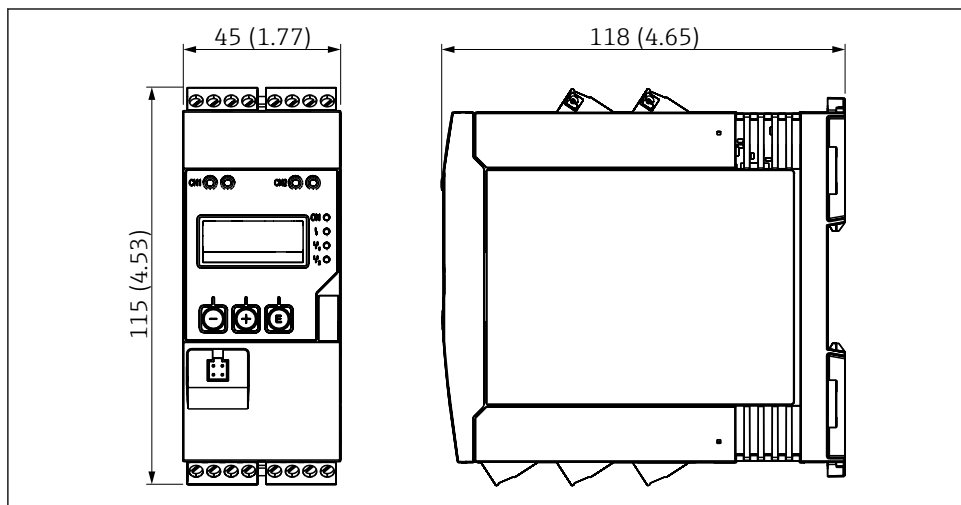

A0011792

图 2 过程变送器的外形尺寸，单位：mm (in)

4.4 安装步骤

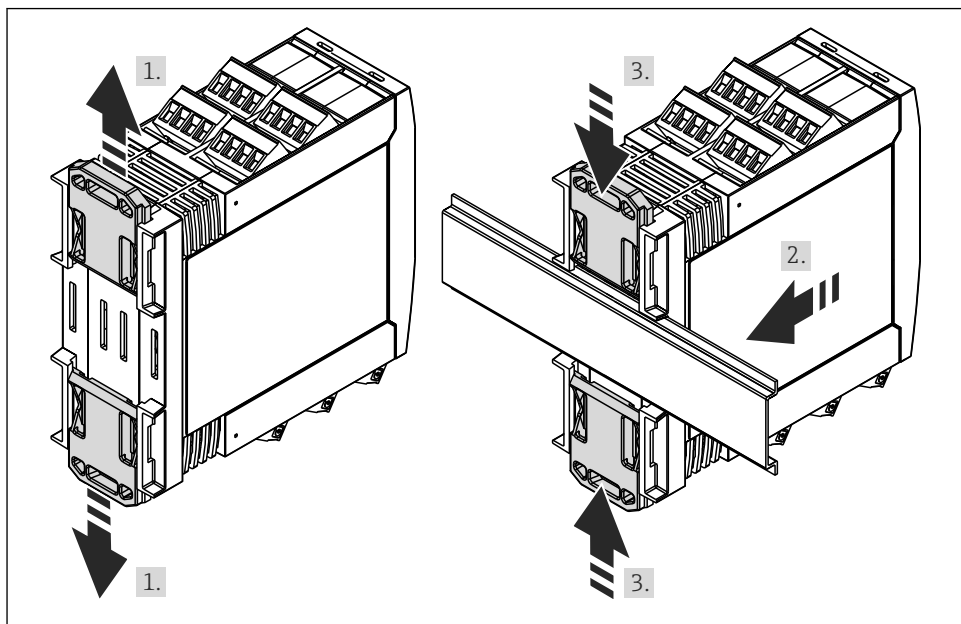

A0011766

1. 将上部顶帽式导轨夹向上推，将下部夹子向下推，直到夹子啮合到位。
2. 将设备从前面放置在顶帽式导轨上。
3. 将两个顶帽式导轨夹滑到一起，直到它们啮合到位。

拆除设备时，将顶帽式导轨夹分别向上和向下滑动分开（参见 1），并从顶帽式导轨上拆除设备。此外，只有一个夹子可以打开且设备可以相应地倾斜，以便从顶帽轨道上拆下。

4.5 安装后检查

- 顶帽式导轨夹是否啮合？
- 设备是否牢固固定在顶帽式导轨上？
- 所有插入式端子是否牢固锁定到位？
- 是否满足安装位置→ 8 的温度限制？

5 接线



警告

危险！设备带电！


- ▶ 设备的所有连接均必须在断电条件下进行。
- ▶ 进行其他电气连接前，必须建立接地连接。断开保护性接地连接可能引发危险。
- ▶ 调试设备之前，请确保供电电压与铭牌参数一致。
- ▶ 在建筑结构中安装时，提供合适的开关或断路保护器。必须尽可能在设备附近安装开关（易操作范围内），并标识为断路保护器。
- ▶ 电源电缆需要电流超限保护（额定电流 $\leq 10\text{ A}$ ）。



- 注意设备侧面的接线端子标识。
- 允许对继电器进行安全极低电压和危险触点电压的混合连接。

5.1 电气连接

为每个输入提供回路电源（LPS）。回路电源主要为两线制传感器供电，并与系统和输出电气隔离。

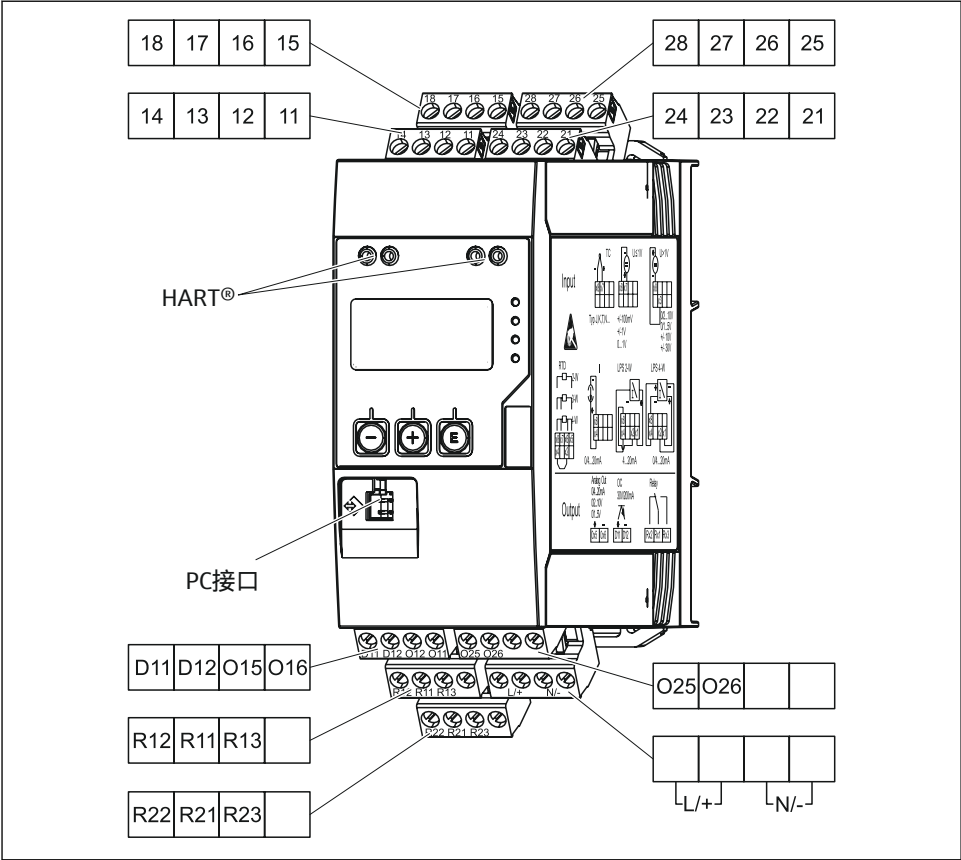


A0011800-ZH



3 过程变送器的接线端子分配（通道 2 和继电器，可选）

i 如果长信号电缆上可能出现高能量瞬变，我们建议您在上游连接合适的电涌放电器。

5.1.1 过程显示单元上可用连接的概述

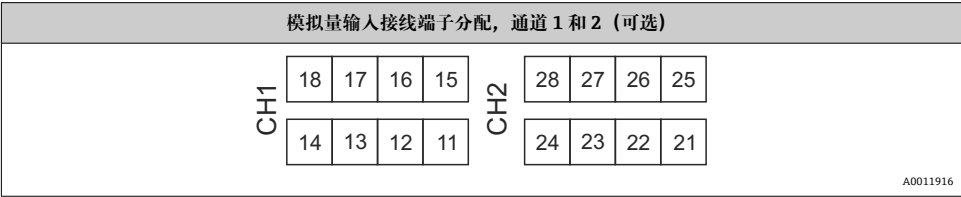

A0011916

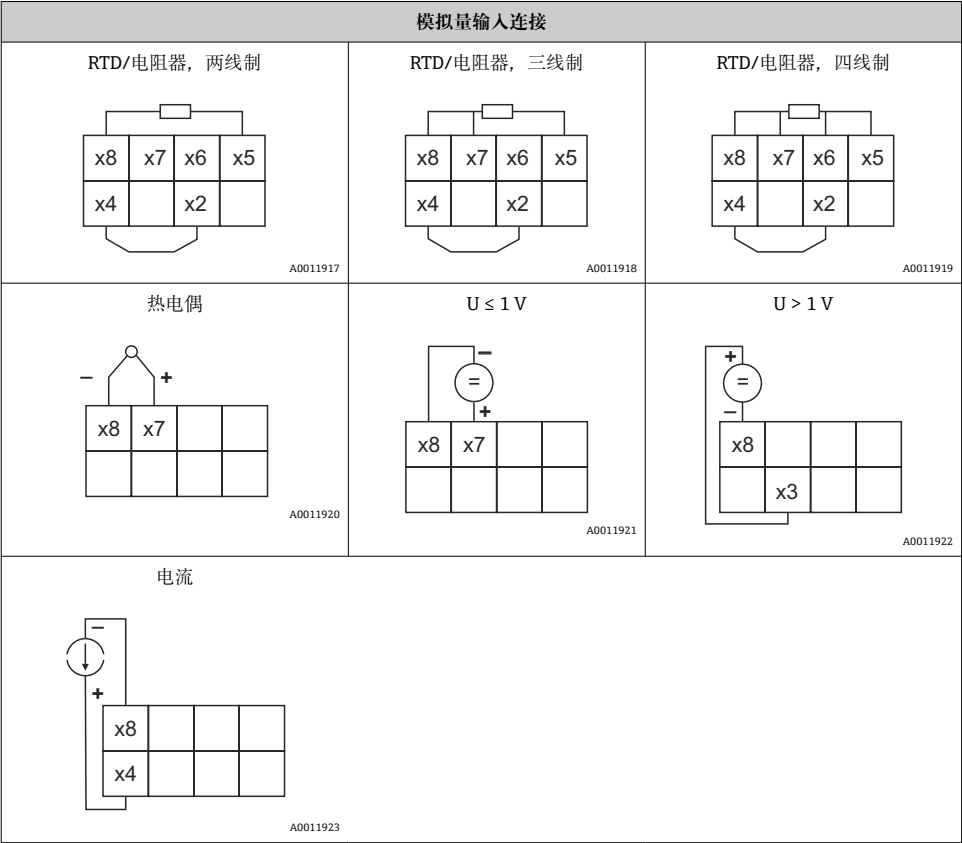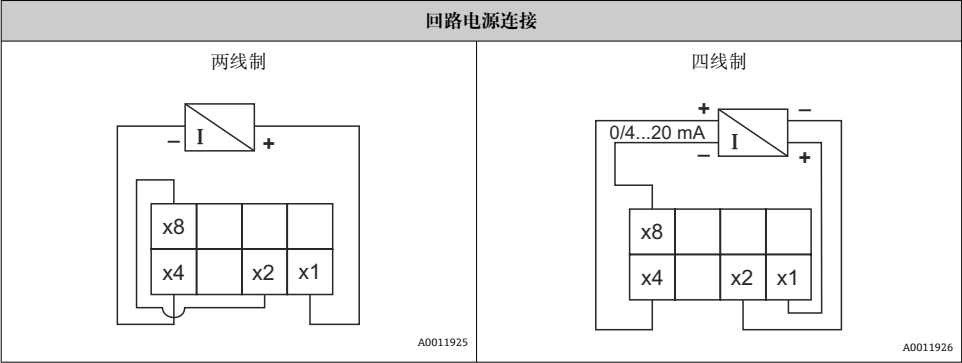

(可选) 继电器连接

继电器 1

R12R11R13

A0011801

继电器 2

R22R21R23

A0011802

模拟量输出连接

模拟量输出 1

+ -

O15O16

A0011803

模拟量输出 2 (可选)

+ -

O25O26

A0011804

数字量输出连接

数字量输出/集电极开路

+ -

D11D12

A0011806

电源连接

24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz

 

L/+


N/-

A0011805

14


Endress+Hauser


接口
用于配置计算机软件接口 
A0012418
HART®连接插座
CH1 / CH2 
A0012403



HART®接线端子连接到回路电源的内部电阻器上。

与当前输入没有内部连接。如果未使用设备的回路电源，则必须在 4 ... 20 mA 电流回路中使用外部 HART®电阻器。

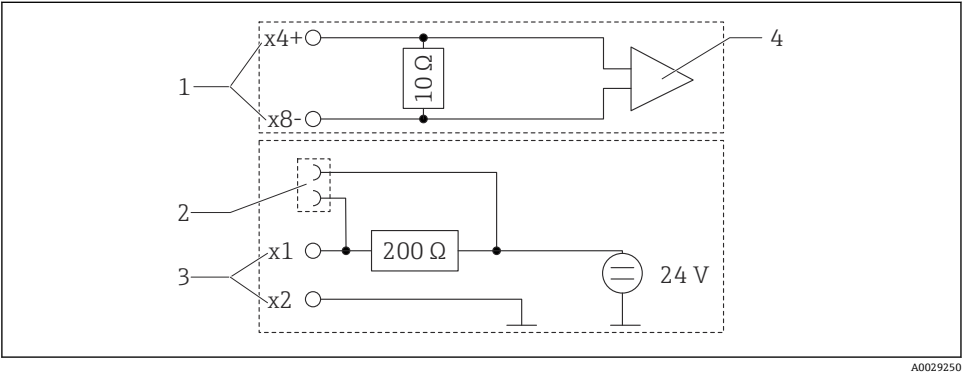

 4 HART®连接插座的内部电路

- 1 电流输入
- 2 HART®连接插座
- 3 回路电源
- 4 A/D 转换器

5.2 连接后检查

设备状态和技术规范	说明
设备或电缆是否受损？	外观检查
电气连接	说明
供电电压是否与铭牌参数一致？	24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
所有接线端子是否牢固安装在正确插槽中？每个接线端子的编号是否正确？	-

安装后的电缆是否完全不受外力的影响？	-
供电电缆和信号电缆是否正确连接？	参见外壳上的接线图。

6 操作

设备操作简便，无需参考印刷版《操作手册》，即可完成多种应用场合中的设备调试。

FieldCare 操作软件是一种快捷方便的设备设置方式。简要说明（帮助）文本提供有关各个参数的附加信息。

6.1 操作部件

6.1.1 通过设备进行现场操作

通过设备前面板上的三个内置按钮操作



	<ul style="list-style-type: none">▪ 打开设置菜单▪ 确认输入▪ 选择功能参数，或菜单中的子菜单
	<p>在设置菜单中：</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 逐步滚动查看可选功能参数、菜单项、字符▪ 更改所选功能参数的数值（增大或减小） <p>在非设置菜单中：</p> <p>显示工作通道和计算通道，以及所有工作通道中的最小值和最大值。</p>

选择菜单末项“x BACK /返回”，退出菜单/子菜单。

同时按下“-”键和“+”键并保持> 3 s，可直接退出设置，不保存更改。

6.1.2 通过接口和 FieldCare Device Setup 计算机设置软件进行设置



通过 FieldCare 进行设置时可以实现输出和继电器的未定义切换

► 不要在运行过程中进行设置。

要使用 FieldCare Device Setup 软件设置设备，请将设备连接到您的计算机。为此需要一个特殊的接口转接头，例如 Commubox FXA291。

在 FieldCare 中安装通讯 DTM

完成设备设置前，必须在计算机上安装 FieldCare Device Setup。安装指南可在 FieldCare 指南中找到。

随后，按照以下说明安装 FieldCare 设备驱动程序：

1. 首先，在 FieldCare 中安装设备驱动程序“CDI DTMLibrary”。可在 FieldCare 中的“Endress+Hauser Device DTMs → Service / Specific → CDI”/“Endress+Hauser 设备 DTM → 服务/特殊 → CDI”中找到。
2. 然后必须更新 DTM 目录。将新安装的 DTM 添加到 DTM 目录。

安装 TXU10/FXA291 的 Windows 驱动程序

要安装 Windows 驱动程序，需要具有管理员权限。参照以下步骤操作：

1. 使用 TXU10/FXA291 接口转接头将设备连接到计算机。
 - ↳ 检测到新设备并打开 Windows 安装助手。
2. 在安装助手中，不要执行自动搜索驱动程序。为此，选择“No, not this time/不，不是这次”，然后点击“Next/下一步”。
3. 在随后的窗口中，选择“Install from a list or specific location/从列表或特定位置安装”，然后点击“Next/下一步”。
4. 在下一个窗口中，点击“Browse/浏览”并选择 TXU10/FXA291 适配头驱动程序所在的目录。
 - ↳ 驱动程序已安装。
5. 点击“Finish/结束”完成安装。
6. 检测到另一台设备，Windows 安装助手再次打开。再次选择“No, not this time/不，不是这次”，然后点击“Next/下一步”。
7. 在随后的窗口中，选择“Install from a list or specific location/从列表或特定位置安装”，然后点击“Next/下一步”。
8. 在下一个窗口中，点击“Browse/浏览”并选择 TXU10/FXA291 适配头驱动程序所在的目录。
 - ↳ 驱动程序已安装。
9. 点击“Finish/结束”完成安装。

现在已完成接口转接头 Windows 驱动程序的安装。在 Windows 设备管理器中可以看到为转接头分配的 COM 端口。

建立连接

要建立与 FieldCare 的连接，请按以下步骤操作：

1. 首先编辑连接宏。为此，启动一个新项目，在显示的窗口中，在“Service (CDI) FXA291/服务 (CDI) FXA291”的图标上单击鼠标右键并选择“Edit/编辑”。
2. 在以下窗口中的“Serial interface/串口”旁边，选择在安装 TXU10/FXA291 转接头 Windows 驱动程序时分配的 COM 端口。
 - ↳ 现在已设置宏。单击“Finish/结束”完成设置。
3. 通过双击启动宏“Service (CDI) FXA291/服务 (CDI) FXA291”并通过“Yes/是”确认后继续查询。
 - ↳ 搜索连接的设备并自动打开合适的 DTM。设置开始。

要设置设备本身，请遵循设备的《操作手册》。整个设置菜单，即《操作手册》中列出的所有参数，也可以在 **FieldCare Device Setup** 中找到。

 通常，即使访问保护激活，也可以使用 **FieldCare** 计算机软件和相应的设备 **DTM** 覆盖参数。

如果应通过代码进行访问保护，则在扩展设备设置中启用此功能选项。


为此，请选择：**Menu/菜单** → **Setup/Expert /设置/专家** → **System/系统** → **Overfill protect/溢出保护** → **German WHG/德国 WHG**，并确认。

6.2 显示屏和 LED 设备状态指示灯


设备带背光液晶 (LC) 显示屏，分成两个显示区。图标区域显示通道值以及其他信息和报警。

在点阵区域中，显示模式中显示附加的通道信息，例如位号、单位或棒图。在操作过程中，显示英文操作文本。

显示设置参数的详细信息请参考《操作手册》中的“设置设备”章节。

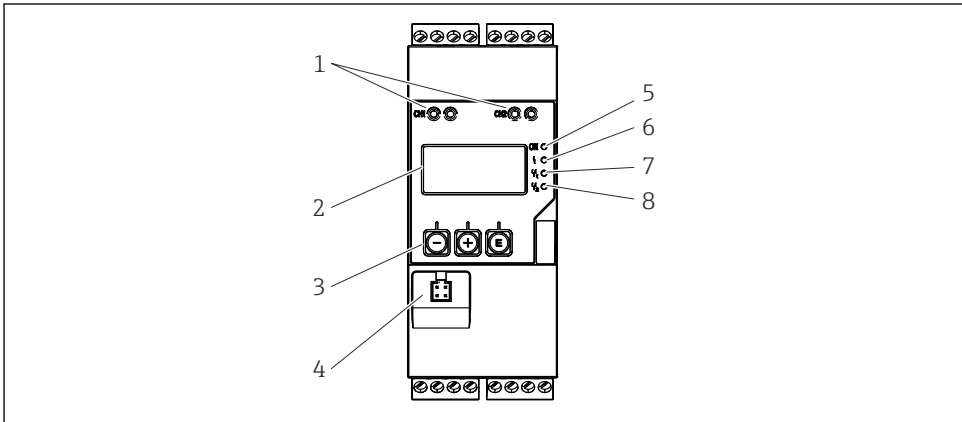

A0011767

 5 过程变送器的显示和操作单元

- 1 HART®连接插座
- 2 显示
- 3 操作按键
- 4 计算机接口连接插座
- 5 绿色 LED; 接通 - 施加供电电压
- 6 红色 LED; 接通 - 故障/报警
- 7 黄色 LED; 接通 - 继电器 1 通电
- 8 黄色 LED; 接通 - 继电器 2 通电

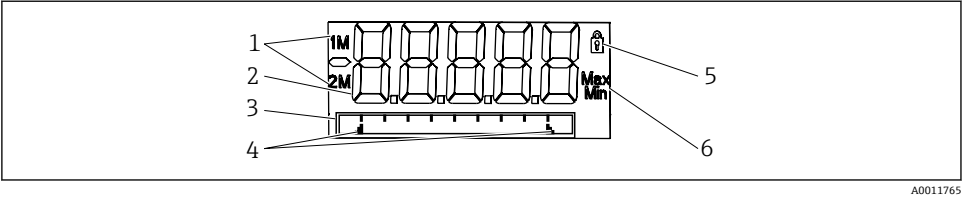


图 6 过程变送器显示屏

- 1 通道指示符: 1: 模拟量输入 1; 2: 模拟量输入 2; 1M: 计算值 1; 2M: 计算值 2
- 2 测量值显示单元
- 3 位号、棒图和单位的点阵显示
- 4 棒图中的限定值指示符
- 5 “操作锁定”指示灯
- 6 最小值/最大值指示符

设备故障时，将自动切换显示故障和通道，参考《操作手册》中的“设备自诊断，...”和“故障排除”章节。

6.3 图标

6.3.1 显示图标

	设备锁定/操作锁定；设备设置被锁定以防止更改参数，可以修改显示。
1	通道 1（模拟量输入 1）
2	通道 2（模拟量输入 2）
1M	第 1 个计算值（计算值 1）
2M	第 2 个计算值（计算值 2）
Max	显示最大值，或通道的最大显示值
Min	显示最小值，或通道的最小显示值

设备故障时:

显示屏显示: -----, 不显示测量值

欠量程/超量程: -----

在点阵显示区中，显示故障和通道名称（位号）。


6.3.2 编辑模式中的图标

使用下列字符输入用户自定义文本:

“0...9”、“a-z”、“A-Z”、“+”、“-”、“*”、“/”、“\”、“%”、“°”、“2”、“3”、“m”、“.”、“,”、“;”、“:”、“!”、“?”、“_”、“#”、“\$”、“”、“’”、“(”、“)”、“~”

通过数字 0...9 和小数点输入数值。

此外，在编辑模式中还可以使用下列图标：

	设置图标
	专家设置图标
	诊断图标
	确认输入。 显示此图标，表示接收当前输入信息，退出编辑模式。
	拒绝输入。 显示此图标，表示拒绝接收输入信息，退出编辑模式。不改变先前设置文本。
	左移一个位置。 显示此图标，表示光标向左移动一个位置。
	后退删除。 显示此图标，表示删除光标左侧的一个字符。
	全部删除。 显示此图标，表示删除所有输入信息。

6.4 操作菜单快速指南

下表显示了所有菜单和操作功能选项。

显示菜单		说明
	AI1 Reset minmax*/AI1 复位最小和最大值	复位模拟量输入 1 的最小和最大值
	AI2 Reset minmax*/AI2 复位最小和最大值	复位模拟量输入 2 的最小和最大值
	CV1 Reset minmax*/CV1 复位最小和最大值	复位计算值 1 的最小和最大值
	CV2 Reset minmax*/CV2 复位最小和最大值	复位计算值 2 的最小和最大值
	模拟量输入 1	模拟量输入 1 的显示设置
	模拟量输入 2	模拟量输入 2 的显示设置
	计算值 1	计算值 1 的显示设置
	计算值 2	计算值 2 的显示设置
	对比度	显示对比度
	亮度	显示亮度
	交替时间	要显示的所选值之间的切换时间
	后退	返回主菜单

*) 仅在相应通道的“Expert/专家”菜单中设置“Allow reset/允许复位”=“Yes/是”时才会显示。

设置菜单		说明
[E]	应用	应用选项
	单通道	单通道应用
	双通道	双通道应用
	Diff-pressure/差压	差压应用
	AI1 Lower range*/AI1 量程下限	模拟量输入 1 的测量范围下限值
	AI1 Upper range*/AI1 量程上限	模拟量输入 1 的测量范围上限值
	AI2 Lower range*/AI2 量程下限	模拟量输入 2 的测量范围下限值
	AI2 Upper range*/AI2 量程上限	模拟量输入 2 的测量范围上限值
	CV Factor*/CV 系数	计算值系数
	CV Unit*/CV 单位	计算值的单位
	CV Bar 0%*/CV 棒图 0%	计算值棒图下限值
	CV Bar 100%*/CV 棒图 100%	计算值棒图的上限值
	Linearization*/线性化	计算值的线性化
	线性化点数	线性化点数
	X 值	线性化点的 X 值
	Y 值	线性化点的 Y 值
	模拟量输入 1	模拟量输入 1
	信号类型	信号类型
	信号范围	信号范围
	连接	连接类型（仅适用于信号类型 = RTD）
[+]	量程下限	测量范围的下限值
	量程上限	测量范围的上限值
	位号	模拟量输入的名称
	单位	模拟量输入的单位
	温度单位	温度单位；仅在“信号类型”= RTD 或 TC 时可见
	偏置量	模拟量输入的偏置量
	参考接点	参考连接（仅适用于信号类型 = TC）
	复位最小值/最大值	复位模拟量输入的最小值/最大值
	模拟量输入 2	模拟量输入 2
	参见模拟量输入 1	
[+]	计算值 1	计算值 1
	计算	计算类型
*) 仅在设置“Application/应用”=“Diff pressure/差压”时显示。		

设置菜单		说明
	位号	计算值的名称
	单位	计算值的单位
	棒图 0%	计算值棒图下限值
	棒图 100%	计算值棒图上限值
	系数	计算值系数
	偏置量	计算值的偏置量
	线性化点数	线性化点数
	X 值	线性化点的 X 值
	Y 值	线性化点的 Y 值
	复位最小值/最大值	复位最小值/最大值
⊕	计算值 2	计算值 2
	参见计算值 1	
	模拟量输出 1	模拟量输出 1
	分配	模拟量输出的分配
	信号类型	模拟量输出的信号类型
	量程下限	模拟量输出的下限值
	量程上限	模拟量输出的上限值
	模拟量输出 2	模拟量输出 2
	参见模拟量输出 1	
	继电器 1	继电器 1
⊕	分配	分配要用继电器监控的值
	功能	继电器的操作功能
	设定点	继电器的设定点
	设定点 1/2	继电器的设定点 1 和 2（仅适用于功能=带内，带外）
	时间基准	梯度评估的时间基准（仅适用于功能=梯度）
	迟滞性	继电器的迟滞性
	继电器 2	继电器 2
	参见继电器 1	
	后退	返回主菜单
	*) 仅在设置“Application/应用”=“Diff pressure/差压”时显示。	

诊断菜单		说明
Ⓔ	当前诊断	当前诊断
⊕	最后诊断	最后诊断
⊕	运行时间	设备的运行时间
⊕	诊断日志	诊断日志
⊕	设备信息	设备信息
⊕	后退	返回主菜单

专家菜单		说明
Ⓔ	Direct access（直接访问）	直接访问操作功能
⊕	System（系统）	系统设置
	访问密码	通过访问密码保护操作菜单
	溢出保护	溢出保护
	复位	设备复位
	保存用户设置	保存设置中的设定
⊕	输入	Inputs（输入）
	除了“Setup/设置”菜单中的参数之外，还提供以下参数：	
	Analog in 1/2 /模拟量输入 1/2	模拟量输入 1/2
	棒图 0%	模拟量输入棒图的下限值
	棒图 100%	模拟量输入棒图的上限值
	小数位数	模拟量输入的小数位数
	阻尼时间	阻尼时间
	故障模式	故障模式
	固定故障值	设备故障时的固定值（仅当故障模式=固定值时）
	Namur NE43	根据 Namur 的故障限定值
	允许复位	允许通过“Display/显示”菜单复位最小值/最大值
⊕	输出	Outputs（输出）
	除了“Setup/设置”菜单中的参数之外，还提供以下参数：	
	Analog out 1/2 /模拟量输出 1/2	模拟量输出 1/2
	Fail mode/故障模式	故障模式
	固定故障值	设备故障时的固定值（仅当故障模式=固定值时）
	Relay 1/2 /继电器 1/2	继电器 1/2
	时间延迟	切换延迟时间

专家菜单		说明
	工作模式	工作模式
	故障模式	设备故障时的行为

6.5 设备设置

详细设备设置信息参见《操作手册》。



71447527

www.addresses.endress.com
