

Instruções de operação

Liquiphant FTL62 Density

Vibronic

Medição de densidade para líquidos





A0023555

Sumário

1	Sobre esse documento	5	6.2	Requisitos de conexão	18
1.1	Propósito deste documento	5	6.2.1	Tampa com parafuso de fixação	18
1.2	Símbolos	5	6.2.2	Conectando o aterramento de proteção (PE)	18
1.2.1	Símbolos de segurança	5	6.3	Conexão do equipamento	18
1.2.2	Símbolos elétricos	5	6.3.1	Densidade de 2 fios (unidade eletrônica FEL60D) para medição de densidade	18
1.2.3	Símbolos da ferramenta	5	6.3.2	Conectando os cabos	21
1.2.4	Símbolos para determinados tipos de informações	5	6.3.3	Verificação pós-conexão	22
1.2.5	Símbolos em gráficos	6	7	Opções de operação	23
2	Instruções básicas de segurança	6	7.1	Visão geral das opções de operação	23
2.1	Especificações para o pessoal	6	7.1.1	Conceito de operação	23
2.2	Uso indicado	6	7.1.2	Elementos na unidade eletrônica	23
2.2.1	Uso incorreto	6	8	Comissionamento	23
2.3	Segurança no local de trabalho	6	8.1	Verificação da função	23
2.4	Segurança operacional	7	8.2	Acionamento do equipamento	23
2.5	Segurança do produto	7	9	Operação	24
2.6	Segurança de TI	7	9.1	Sinais de luz	24
3	Descrição do produto	7	10	Diagnósticos e solução de problemas	24
3.1	Design de produto	8	10.1	Informações de diagnóstico por diodos de emissão de luz (LED)	24
4	Recebimento e identificação do produto	8	10.1.1	LED na unidade eletrônica	24
4.1	Recebimento	8	10.2	Histórico de firmware	25
4.2	Identificação do produto	9	11	Manutenção	25
4.2.1	Etiqueta de identificação	9	11.1	Tarefas de manutenção	25
4.2.2	Unidade eletrônica	9	11.1.1	Limpeza	25
4.2.3	Endereço do fabricante	9	12	Reparo	25
4.3	Armazenamento e transporte	9	12.1	Notas gerais	25
4.3.1	Condições de armazenamento	9	12.1.1	Conceito de reparo	25
4.3.2	Transporte do equipamento	9	12.1.2	Reparo de equipamentos certificados Ex	26
5	Instalação	10	12.2	Peças de reposição	26
5.1	Requisitos de instalação	10	12.3	Devolução	26
5.1.1	Velocidade da vazão - Instalação em tubos	11	12.4	Descarte	26
5.1.2	Trechos retos a montante e a jusante	11	13	Acessórios para o Liquiphant Density	27
5.1.3	Fator de correção	12	13.1	Device Viewer	27
5.1.4	Evite incrustações	15	13.2	Tampa de proteção contra tempo para invólucro de compartimento duplo, alumínio ..	27
5.1.5	Leve em consideração a folga	15			
5.1.6	Apoie o equipamento	15			
5.2	Instalação do equipamento	16			
5.2.1	Ferramenta necessária	16			
5.2.2	Instalação	16			
5.3	Verificação pós-instalação	17			
6	Conexão elétrica	18			
6.1	Ferramenta necessária	18			

13.3	Tampa de proteção contra tempo para invólucro de compartimento único, alumínio ou 316L, fundido	27
13.4	Soquete M12	27
13.5	Acessórios adicionais	28
14	Acessórios para computador de densidade FML621	28
14.1	Device Viewer	28
14.2	Geral	28
14.3	Cartões de extensão	28
14.4	Interface PROFINET®	29
15	Dados técnicos	29
15.1	Entrada	29
15.1.1	Variável medida	29
15.1.2	Faixa de medição	29
15.2	Saída	30
15.2.1	Variantes de entrada e saída	30
15.2.2	Dados de conexão Ex	30
15.3	Ambiente	30
15.3.1	Faixa de temperatura ambiente	30
15.3.2	Temperatura de armazenamento	30
15.3.3	Umidade	30
15.3.4	Altitude de operação	30
15.3.5	Classe climática	30
15.3.6	Grau de proteção	30
15.3.7	Resistência à vibração	31
15.3.8	Resistência contra choque	31
15.3.9	Carga mecânica	31
15.3.10	Grau de poluição	31
15.3.11	Compatibilidade eletromagnética	31
15.4	Processo	31
15.4.1	Faixa de temperatura do processo	31
15.4.2	Choque térmico	31
15.4.3	Faixa de pressão do processo	31
15.5	Dados técnicos adicionais	32
Índice	33	

1 Sobre esse documento

1.1 Propósito deste documento

Estas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em todas as fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, à instalação, conexão, operação e comissionamento até a solução de problemas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de segurança

PERIGO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

CUIDADO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.


AVISO

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

1.2.2 Símbolos elétricos

 Conexão de aterramento


Braçadeira aterrada através de um sistema de aterramento.

 Aterramento de proteção (PE)

Terminais de terra, que devem ser aterrados antes de estabelecer quaisquer outras conexões. Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento.

1.2.3 Símbolos da ferramenta

 Chave de fenda plana

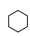 Chave Allen

 Chave de boca

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informações

 Permitida


Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.


 Proibido

Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.

 Dica

Indica informação adicional

 Referência à documentação

 Referência à outra seção

1, 2, 3. Série de etapas

1.2.5 Símbolos em gráficos

A, B, C ... Visualização

1, 2, 3 ... Números de item

 Área classificada

 Área segura (área não classificada)



2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal deve atender às seguintes especificações para realizar as tarefas necessárias, por ex., comissionamento e manutenção:

- ▶ Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para a função e tarefa específicas
- ▶ Sejam autorizados pelo dono/operador da planta
- ▶ Sejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais
- ▶ Deve ler e compreender as instruções no manual e documentação adicional
- ▶ Seguir as instruções e estar em conformidade com as condições

2.2 Uso indicado

- Use o equipamento somente para medição da densidade dos líquidos.
- O uso indevido pode apresentar riscos
- Certifique-se de que o equipamento não tenha defeitos durante a operação
- Somente use o equipamento para meios onde as partes molhadas tenham um nível de resistência adequado
- Não excede ou fique abaixo dos valores limites relevantes do equipamento
 -  Para mais detalhes, consulte a seção "Dados técnicos"
 -  Consulte a documentação técnica

2.2.1 Uso incorreto

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

Risco residual

Devido à transferência de calor do processo, a temperatura do invólucro dos componentes eletrônicos e dos conjuntos nele contidos pode subir para 80 °C (176 °F) durante a operação.

Perigo de queimaduras do contato com as superfícies!

- ▶ Se necessário, garanta a proteção contra contato para evitar queimaduras.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- ▶ Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/nacionais.

2.4 Segurança operacional

Risco de ferimento!

- ▶ Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- ▶ O operador é responsável por assegurar-se de que o equipamento funcione sem interferências.

Modificações aos equipamentos

É proibido fazer modificações não autorizadas no equipamento, isso pode representar riscos não previstos.

- ▶ Se, apesar disso, for necessário fazer modificações, consulte a Endress+Hauser.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ▶ Somente execute trabalho de reparo no equipamento se for expressamente permitido.
- ▶ Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Somente use peças de reposição originais e acessórios da Endress+Hauser.

Área classificada

Para eliminar o perigo para pessoas e a instalação quando o equipamento é usado em áreas classificadas (ex. proteção contra explosão):

- ▶ Verifique a etiqueta de identificação para verificar se o equipamento solicitado pode ser usado para o fim desejado na área classificada.
- ▶ Observe as especificações na documentação adicional separada que é parte integrante desse manual.

2.5 Segurança do produto

Este equipamento foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Ele atende os padrões e requisitos legais gerais de segurança. Atende também as diretrizes da UE listadas na Declaração de conformidade da UE específica para esse equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

2.6 Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento possui mecanismos de segurança integrados para impedir que usuários alterem inadvertidamente as configurações.

Fornece proteção adicional para o equipamento e transferência de dados para / do equipamento

- ▶ As medidas de segurança de TI definidas na própria política de segurança do proprietário / operadores da fábrica devem ser implementadas pelos proprietários / operadores da fábrica.


3 Descrição do produto

Sensor Liquiphant FTL62 com unidade eletrônica FEL60D

Para medir a densidade de meios líquidos em conjunto com o computador de densidade FML621. Também adequado para uso em áreas classificadas.

Diferentes revestimentos (plástico ou esmaltado) oferecem alto grau de proteção contra corrosão para aplicações em meios agressivos.

3.1 Design de produto

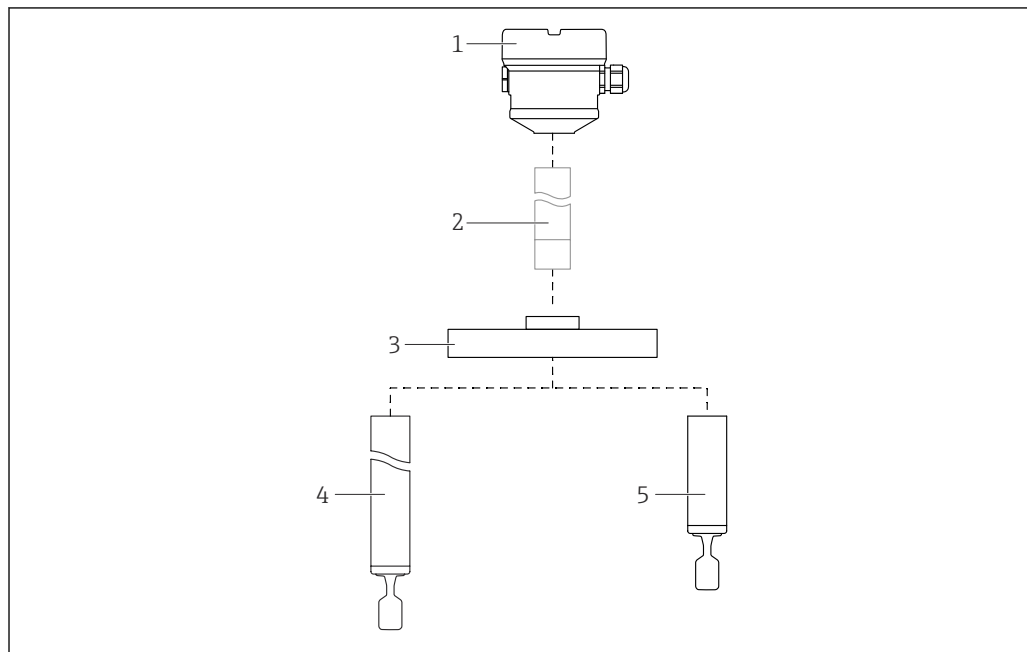

1 Desenho do produto Liquiphant FTL62

- 1 Invólucro com unidade eletrônica FEL60D e tampa
- 2 Espaçador de temperatura, passagem estanque à pressão (segunda linha de defesa), opcional
- 3 Flange da conexão de processo
- 4 Sonda de extensão tubular com diapasão
- 5 Sonda de tubulação curta com diapasão

i Revestimentos

- Com revestimento em plástico ou esmalte: flange, extensão de tubo e diapasão
- Sem revestimento: espaçador de temperatura, passagem à prova de pressão

4 Recebimento e identificação do produto

4.1 Recebimento

Verifique o seguinte durante o recebimento:

- Os códigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto são idênticos?
- Os produtos estão intactos?
- Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na nota de remessa?
- Se necessário (consulte a etiqueta de identificação): as Instruções de segurança ex. XA estão disponíveis?

i Se uma dessas condições não for atendida, entre em contato com a área de vendas do fabricante.

4.2 Identificação do produto

O equipamento pode ser identificado das seguintes maneiras:


- Especificações da etiqueta de identificação
- Código de pedido estendido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de entrega
- Insira o número de série da etiqueta de identificação com a *Visualização do Equipamento W@M* www.endress.com/deviceviewer. Todas as informações sobre o medidor são exibidas juntamente com uma visão geral do escopo da documentação técnica fornecida.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no *aplicativo de Operações da Endress+Hauser* ou leia o *código de matriz 2-D* na etiqueta de identificação com o aplicativo de Operações da Endress+Hauser

4.2.1 Etiqueta de identificação

As informações exigidas por lei e relevantes para o equipamento são exibidas na etiqueta de identificação ex.:

- Identificação do fabricante
- Número de pedido, código do pedido estendido, número de série
- Dados técnicos, grau de proteção
- Versão do firmware, versão do hardware
- Informações relacionadas a aprovações, referência às instruções de segurança (XA)
- Código DataMatrix (informações sobre o equipamento)

4.2.2 Unidade eletrônica

 Identifique a unidade eletrônica através do código de pedido na etiqueta de identificação.

4.2.3 Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Alemanha

Local de fabricação: consulte a etiqueta de identificação.

4.3 Armazenamento e transporte

4.3.1 Condições de armazenamento

Use a embalagem original.

Temperatura de armazenamento

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)


4.3.2 Transporte do equipamento

AVISO

A flange, extensão do tubo e diapasão são revestidos em plástico ou esmaltados. Arranhões ou impactos podem causar danos à superfície revestida do equipamento.

- ▶ Segure o equipamento apenas pela superfície revestida protegida do invólucro, flange ou tubo de extensão apropriadamente.
- ▶ Transporte o equipamento até o ponto de medição em sua embalagem original.

Não curve, encurte ou estenda o diapasão

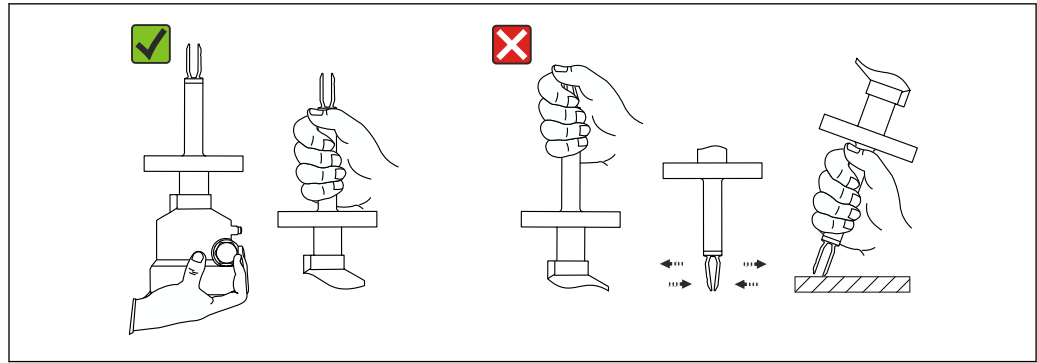

A0042281

2 Manuseando o equipamento durante o transporte

5 Instalação


⚠ ATENÇÃO

Perda de proteção se o equipamento for aberto em ambiente úmido.

- ▶ Abra o equipamento apenas em ambiente seco!

Instruções de instalação

- Qualquer orientação do equipamento com tubulação curta até aprox. 500 mm (19.7 in)
- Orientação vertical por cima para equipamentos com tubo longo
- Distância mínima entre a ponta do diapasão e a parede do tanque ou a parede da tubulação: 10 mm (0.39 in)

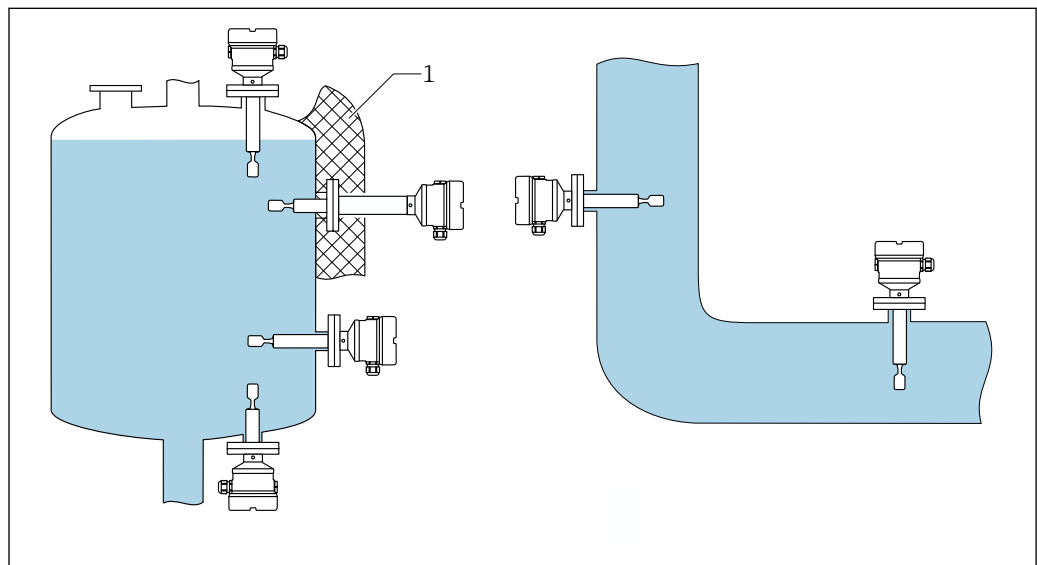


A0048473

3 Exemplos de instalação para um recipiente, tanque ou tubo

- 1 Isolamento do recipiente (exemplo com espaçador de temperatura/passagem estanque à pressão)
 Caso as temperaturas do processo sejam muito altas, o equipamento deve ser colocado em um sistema de isolamento do recipiente para evitar o aquecimento como resultado de uma radiação ou propagação térmica.

5.1 Requisitos de instalação

Para medição de densidade, o diapasão deve estar sempre imerso completamente.

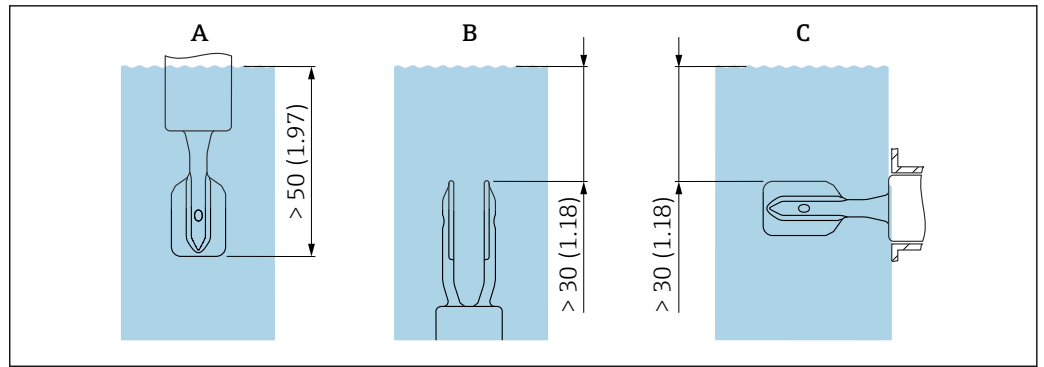

A0039685


Unidade de medida mm (in)

- A Instalação pela parte de cima
 B Instalação pela parte de baixo
 C Instalação pela lateral

5.1.1 Velocidade da vazão - Instalação em tubos

Instalação do diapasão na vazão do meio

- Velocidade de vazão: < 2 m (6.6 ft) por segundo
- Evitar formação de bolhas de ar (1)

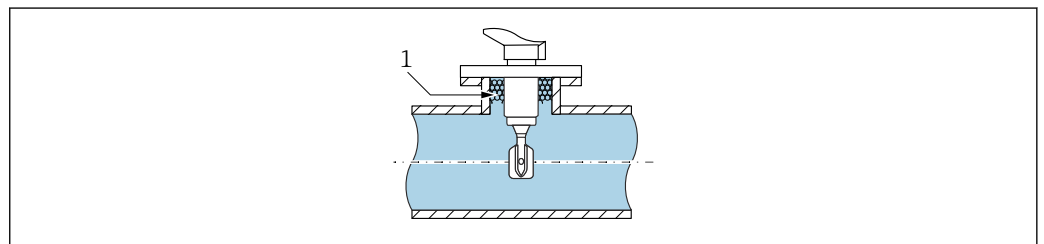


A0039718

- 4 Exemplo de instalação em tubos na vazão do meio

Instalação do diapasão longe da vazão direta do meio

Velocidade de vazão: < 5 m (6.6 para 16 ft) por segundo

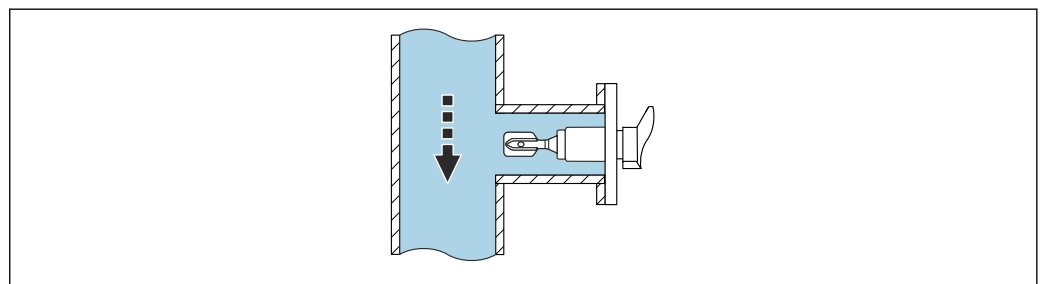

A0039721

- 5 Exemplo de instalação em tubos longe da vazão direta do meio


5.1.2 Trechos retos a montante e a jusante

Escoamento de entrada

Instale o sensor o mais longe possível de acessórios como válvulas, seções T, cotovelos, cotovelos de flange, etc.

Para estar em conformidade com as especificações de precisão, o trecho reto a montante deve atender aos seguintes requisitos:

Trecho reto a montante: $\geq 5 \times \text{DN}$ (diâmetro nominal) - mín. 750 mm (29.5 in)

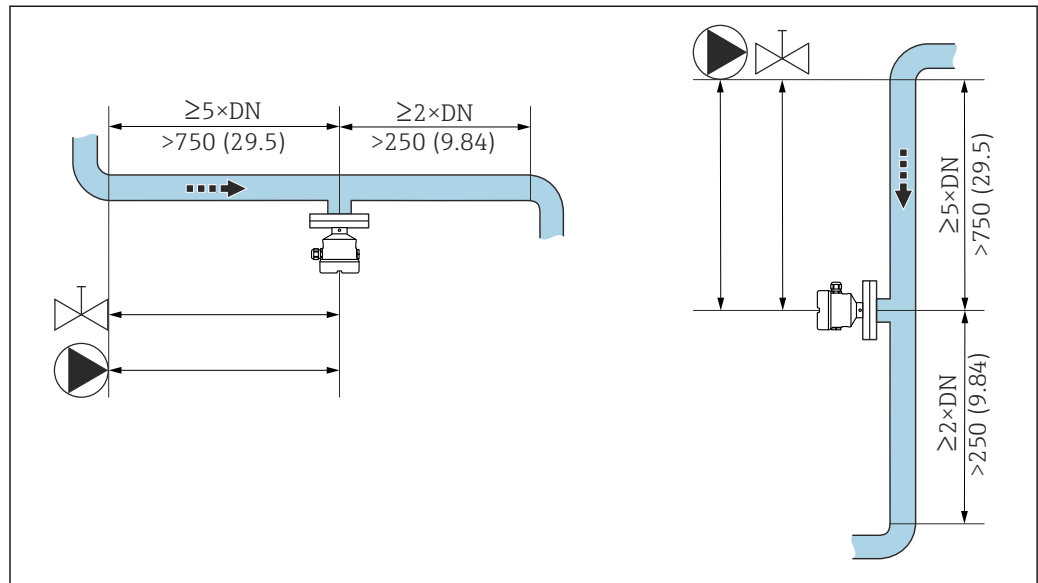


6 Instalação do trecho reto a montante. Unidade de medida mm (in)

Trecho reto a jusante

Para estar em conformidade com as especificações de precisão, o trecho reto a jusante deve atender aos seguintes requisitos:

Trecho reto a jusante: $\geq 2 \times \text{DN}$ (diâmetro nominal) - mín. 250 mm (9.84 in)

O sensor de pressão e temperatura deve ser instalado a no lado da saída da direção de vazão após o sensor de densidade Liquiphant Density. Ao instalar pontos de medição de pressão a jusante do equipamento, certifique-se de que a distância entre o ponto de medição e o equipamento é suficiente.

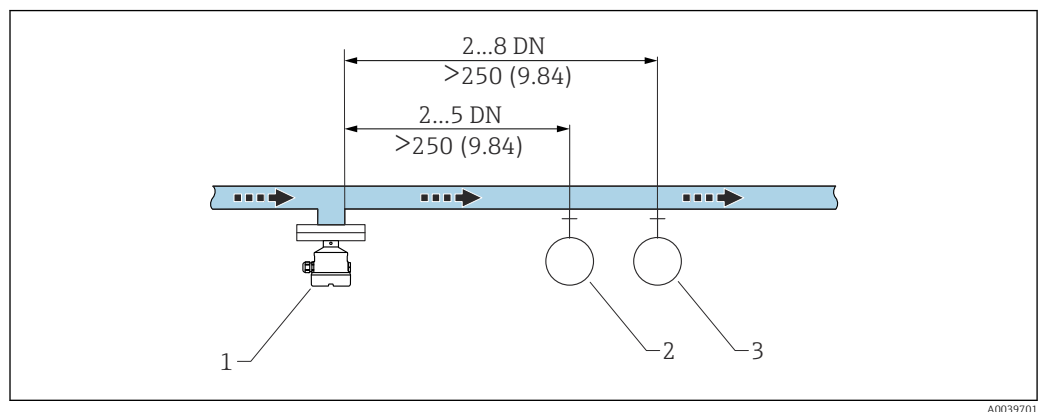

7 Instalação do trecho reto a jusante. Unidade de medida mm (in)


- 1 Sensor de densidade Liquiphant
- 2 Ponto de medição de pressão
- 3 Ponto de medição de temperatura

5.1.3 Fator de correção

Se a vibração do diapásio for afetada pelas condições do local de instalação, o resultado da medição pode ser ajustado usando um fator de correção (r).


Instalação padrão

Fator de correção "r" como fator de altura "h", para entrada no Density Computer FML621 ou ReadWin2000:

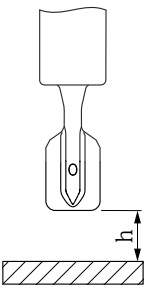	h	r
 <p>A0039687</p>	12 mm (0.47 in)	1,0026
	14 mm (0.55 in)	1,0016
	16 mm (0.63 in)	1,0011
	18 mm (0.71 in)	1,0008
	20 mm (0.79 in)	1,0006
	22 mm (0.87 in)	1,0005
	24 mm (0.94 in)	1,0004
	26 mm (1.02 in)	1,0004
	28 mm (1.10 in)	1,0004
	30 mm (1.18 in)	1,0003
	32 mm (1.26 in)	1,0003
	34 mm (1.34 in)	1,0002
	36 mm (1.42 in)	1,0001
	38 mm (1.50 in)	1,0001
	40 mm (1.57 in)	1,0000

Instalação de um bypass


Fator de correção "r" como fator do diâmetro interno do bypass "D", para entrada no Density Computer FML621 ou ReadWin2000:

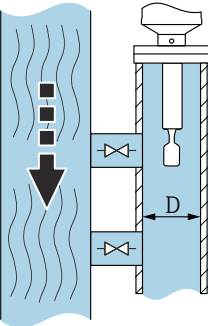	D	r
 <p>A0039689</p>	<44 mm (1.73 in)	-
	44 mm (1.73 in)	1,0191
	46 mm (1.81 in)	1,0162
	48 mm (1.89 in)	1,0137
	50 mm (1.97 in)	1,0116
	52 mm (2.05 in)	1,0098
	54 mm (2.13 in)	1,0083
	56 mm (2.20 in)	1,0070
	58 mm (2.28 in)	1,0059
	60 mm (2.36 in)	1,0050
	62 mm (2.44 in)	1,0042
	64 mm (2.52 in)	1,0035
	66 mm (2.60 in)	1,0030
	68 mm (2.68 in)	1,0025
	70 mm (2.76 in)	1,0021
	72 mm (2.83 in)	1,0017
	74 mm (2.91 in)	1,0014
	76 mm (2.99 in)	1,0012
78 mm (3.07 in)	1,0010	

	D	r
	80 mm (3.15 in)	1,0008
	82 mm (3.23 in)	1,0006
	84 mm (3.31 in)	1,0005
	86 mm (3.39 in)	1,0004
	88 mm (3.46 in)	1,0003
	90 mm (3.54 in)	1,0003
	92 mm (3.62 in)	1,0002
	94 mm (3.70 in)	1,0002
	96 mm (3.78 in)	1,0001
	98 mm (3.86 in)	1,0001
	100 mm (3.94 in)	1,0001
	>100 mm (3.94 in)	1,0000

Instalação no tubo

Fator de correção "r" como fator do diâmetro interno do tubo "D", para entrada no Density Computer FML621 ou ReadWin2000:

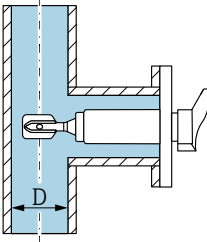	D	r
	<44 mm (1.73 in)	-
	44 mm (1.73 in)	1,0225
	46 mm (1.81 in)	1,0167
	48 mm (1.89 in)	1,0125
	50 mm (1.97 in)	1,0096
	52 mm (2.05 in)	1,0075
	54 mm (2.13 in)	1,0061
	56 mm (2.20 in)	1,0051
	58 mm (2.28 in)	1,0044
	60 mm (2.36 in)	1,0039
	62 mm (2.44 in)	1,0035
	64 mm (2.52 in)	1,0032
	66 mm (2.60 in)	1,0028
	68 mm (2.68 in)	1,0025
	70 mm (2.76 in)	1,0022
	72 mm (2.83 in)	1,0020
	74 mm (2.91 in)	1,0017
	76 mm (2.99 in)	1,0015
	78 mm (3.07 in)	1,0012
	80 mm (3.15 in)	1,0009
82 mm (3.23 in)	1,0007	
84 mm (3.31 in)	1,0005	
86 mm (3.39 in)	1,0004	
88 mm (3.46 in)	1,0003	
90 mm (3.54 in)	1,0002	

	D	r
	92 mm (3.62 in)	1,0002
	94 mm (3.70 in)	1,0001
	96 mm (3.78 in)	1,0001
	98 mm (3.86 in)	1,0001
	100 mm (3.94 in)	1,0001
	>100 mm (3.94 in)	1,0000

5.1.4 Evite incrustações


AVISO

A presença de incrustação ou corrosão no diapasão afeta o resultado da medição e deve ser evitada!

- ▶ Permita intervalos de manutenção, se necessário!

5.1.5 Leve em consideração a folga

Deixe espaço suficiente fora do tanque para instalação, conexão e configurações da unidade eletrônica.

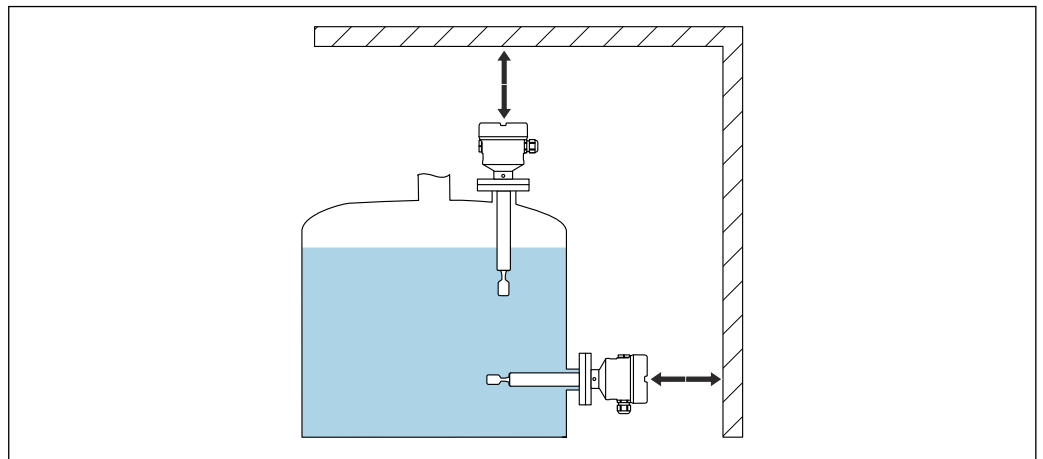

8 Leve em consideração a folga

A0048474


5.1.6 Apoie o equipamento

AVISO

Se o equipamento for apoiado incorretamente, choques e vibrações pode danificar a superfície revestida.

- ▶ Use somente um suporte juntamente com revestimento plástico ECTFE ou PFA.
- ▶ Use somente suportes adequados.

Apoie o equipamento em casos de carga dinâmica severa. Capacidade de carga lateral máxima das extensões da tubulação e sensores: 75 Nm (55 lbf ft).

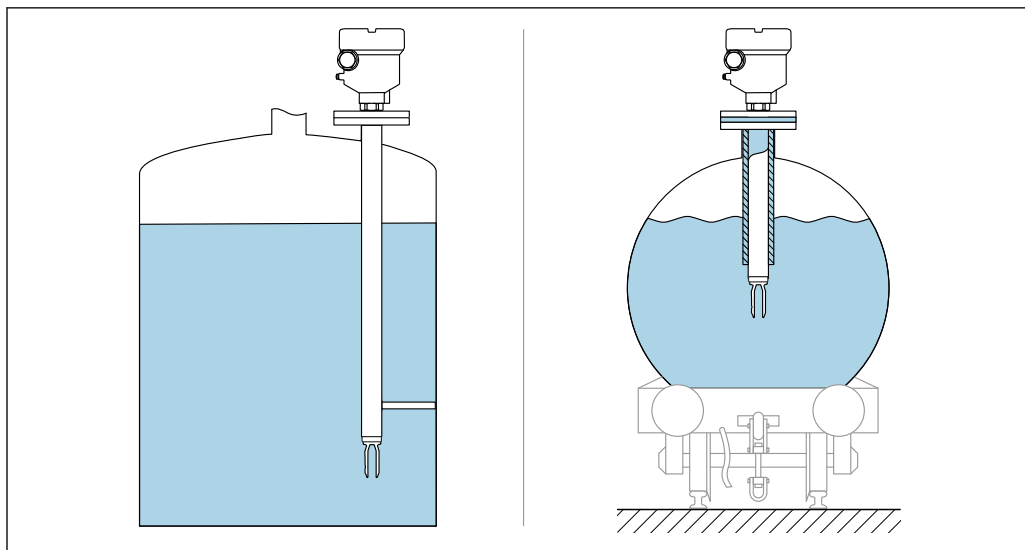

A0039742

9 Apoio em casos de carga dinâmica

5.2 Instalação do equipamento


5.2.1 Ferramenta necessária

- Chave de boca para fixação da flange
- Chave Allen para o parafuso de bloqueio do invólucro

5.2.2 Instalação

Alinhe o diapasão usando a marcação

O diapasão pode ser alinhado usando a marcação de maneira que o meio seja facilmente drenado e incrustações sejam evitadas.

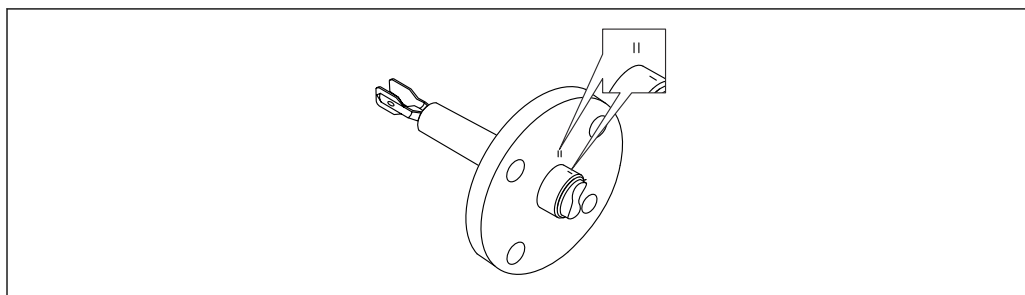


A0042207

10 Marcações para alinhar o diapasão


Instalação em tubos

- Velocidade de vazão até 5 m/s com uma viscosidade de 1 mPa·s e densidade de 1 g/cm³ (SGU).
Verifique o funcionamento em casos de outras condições do meio do processo.
- Velocidade da vazão > 2 m/s: Separe o diapasão da vazão direta do meio usando recursos do projeto como um bypass ou extensão de tubo para redução.
- A vazão não será impedida de forma significativa se o diapasão estiver corretamente alinhado e a marcação estiver apontada na direção de vazão.
- A marcação fica visível quando instalado.

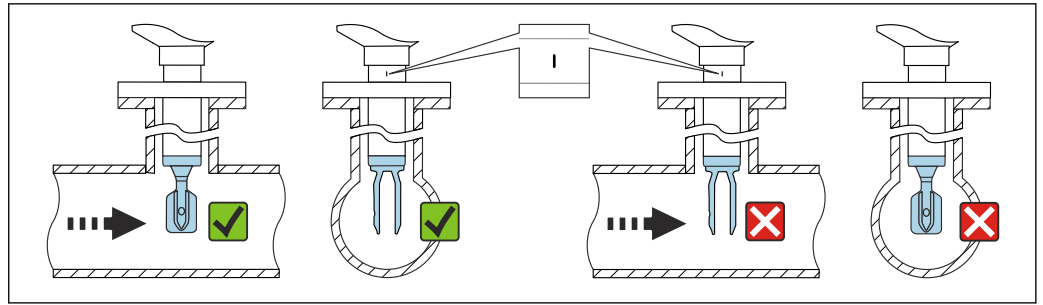

11 Instalação em tubos (leve em consideração a posição do diapasão e marcação)

Alinhamento da entrada para cabos

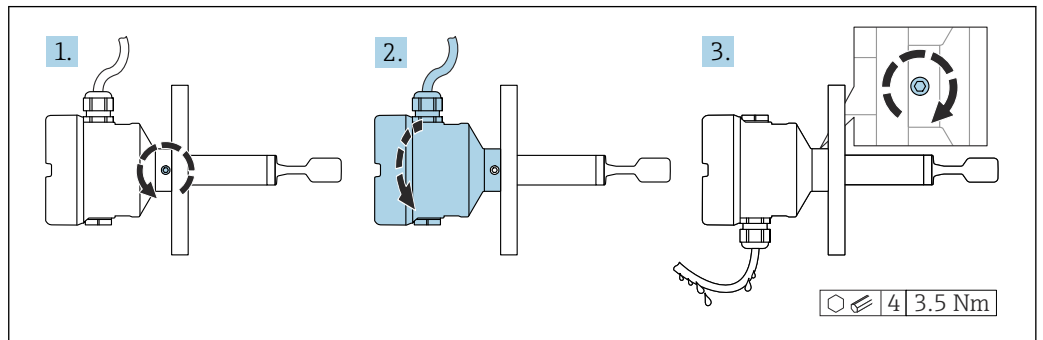

12 Invólucro com parafuso de bloqueio externo e loop de gotejamento

i O parafuso de bloqueio não está apertado quando o equipamento é entregue.

1. Solte o parafuso de travamento externo (máximo 1,5 volta).
2. Gire o invólucro, alinhe a entrada para cabo.
 - ↳ Evite umidade no invólucro, providencie uma malha que permita que a umidade seja drenada.
3. Aperte o parafuso de bloqueio externo.

5.3 Verificação pós-instalação

- O equipamento está intacto (inspeção visual)?
- O medidor atende as especificações do ponto de medição?

Por exemplo:

- Temperatura do processo
 - Pressão de processo
 - Temperatura ambiente
 - Faixa de medição
- O número do ponto de medição e a rotulagem estão corretos (inspeção visual)?
 - O equipamento está devidamente protegido contra precipitação e luz solar direta?
 - O equipamento está devidamente protegido?

6 Conexão elétrica

6.1 Ferramenta necessária

- Chave de fenda para conexão elétrica
- Chave Allen para fixação da tampa

6.2 Requisitos de conexão


6.2.1 Tampa com parafuso de fixação

No caso de equipamentos para uso em áreas classificadas com um certo tipo de proteção, a tampa é vedada por um parafuso de fixação.

AVISO

Se o parafuso de fixação não for posicionado corretamente, a tampa não pode fornecer a vedação de segurança devida.

- ▶ Abra a tampa: solte o parafuso da trava da tampa no máximo 2 voltas de modo que ele não caia. Coloque a tampa e verifique a vedação da tampa.
- ▶ Feche a tampa: rosqueie a tampa com firmeza no invólucro, garantindo que o parafuso de fixação esteja devidamente posicionado. Não deverá haver vão entre a tampa e o invólucro.

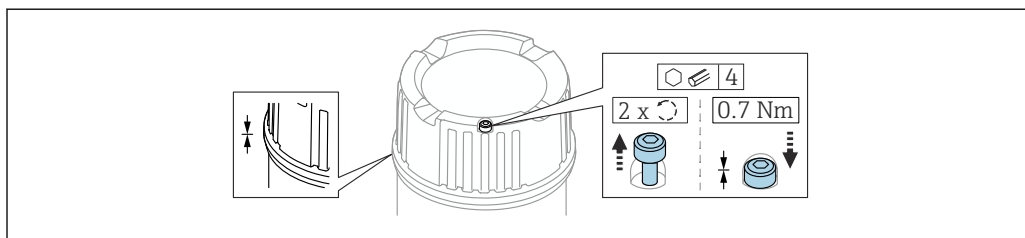

13 Tampa com parafuso de fixação

6.2.2 Conectando o aterramento de proteção (PE)

Quando o equipamento for usado em áreas classificadas, ele deve ser sempre incluído na equalização potencial do sistema, independente da tensão de operação. Isso é possível através da conexão à conexão de aterramento de proteção (PE) interna ou externa.

6.3 Conexão do equipamento

i Rosca do invólucro

A rosca dos componentes eletrônicos e compartimento de conexão é revestida com verniz lubrificante.

- ✘ Evite lubrificação adicional.

6.3.1 Densidade de 2 fios (unidade eletrônica FEL60D) para medição de densidade

AVISO


Operação com outras unidades de comutação não é permitida.

Destruição dos componentes eletrônicos.

- ▶ Não instale a unidade eletrônica FEL60D em equipamentos que foram originalmente usados como chaves de nível pontual.

Esquema de ligação elétrica

O sinal de saída do sensor de densidade é baseado na tecnologia de pulso. Com o auxílio deste sinal, a frequência do diapasão é constantemente encaminhada ao Computador de Densidade FML621.

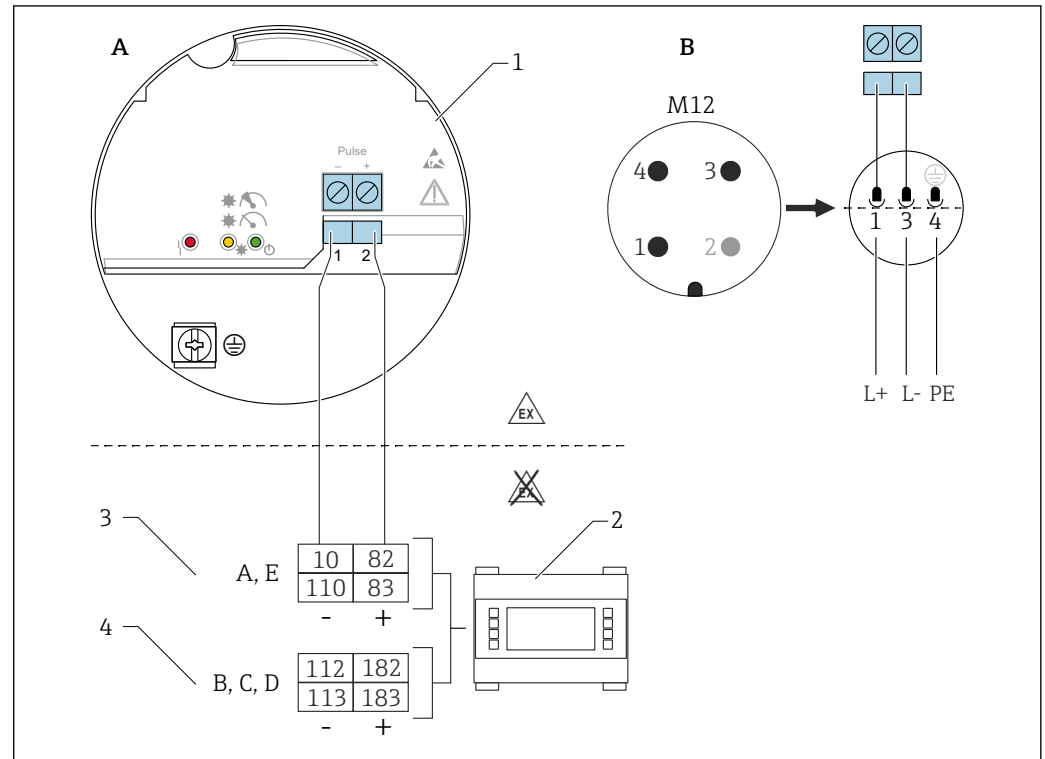

14 Diagrama de conexão: conexão da unidade eletrônica FEL60D ao Computador de Densidade FML621

- A Ligação elétrica com terminais
- B Fiação de conexão com conector M12 no invólucro de acordo com a norma EN61131-2
- 1 Unidade eletrônica FEL60D
- 2 Computador de densidade FML621
- 3 Slots A, E com cartões de extensão (já incluídos na unidade básica)
- 4 Slots B, C, D com cartões de extensão (opcional)

Tensão de alimentação

$U = 24 V_{DC} \pm 15\%$, adequado apenas para conexão ao Computador de Densidade FML621

Consumo de energia

$P < 160 \text{ mW}$

Consumo de corrente

$I < 10 \text{ mA}$

Proteção contra sobretensão

Categoria de sobretensão II

Ajuste

Há 3 tipos diferentes de ajuste:

- Ajuste padrão (configuração de pedido):
Dois parâmetros do diapasão são determinados na fábrica para descrever as características do sensor e são fornecidos no relatório de calibração com o produto. Estes parâmetros devem ser transmitidos ao computador de densidade FML621.
- Ajuste especial (selecione no Configurador de Produtos):
Três parâmetros do diapasão são determinados na fábrica para descrever as características do sensor e são fornecidos no relatório de calibração com o produto. Estes parâmetros devem ser transmitidos ao computador de densidade FML621.
Este tipo de ajuste atinge um nível de precisão ainda maior.
- Ajuste de campo:
Com um ajuste de campo, a densidade determinada pelo usuário é transmitida ao FML621.



Todos os parâmetros necessários do Liquiphant Density são documentados no **Relatório de ajuste** e na **Licença do sensor**.


Os documentos são incluídos no escopo da entrega.



Mais informações e a documentação atualmente disponível podem ser encontradas no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.

Medição de densidade

O Liquiphant Density mede a densidade de um meio líquido em tubos e tanques. O equipamento é adequado para todos os fluidos newtonianos - viscoso ideal. Além disso, o equipamento é adequado também para uso em áreas classificadas.

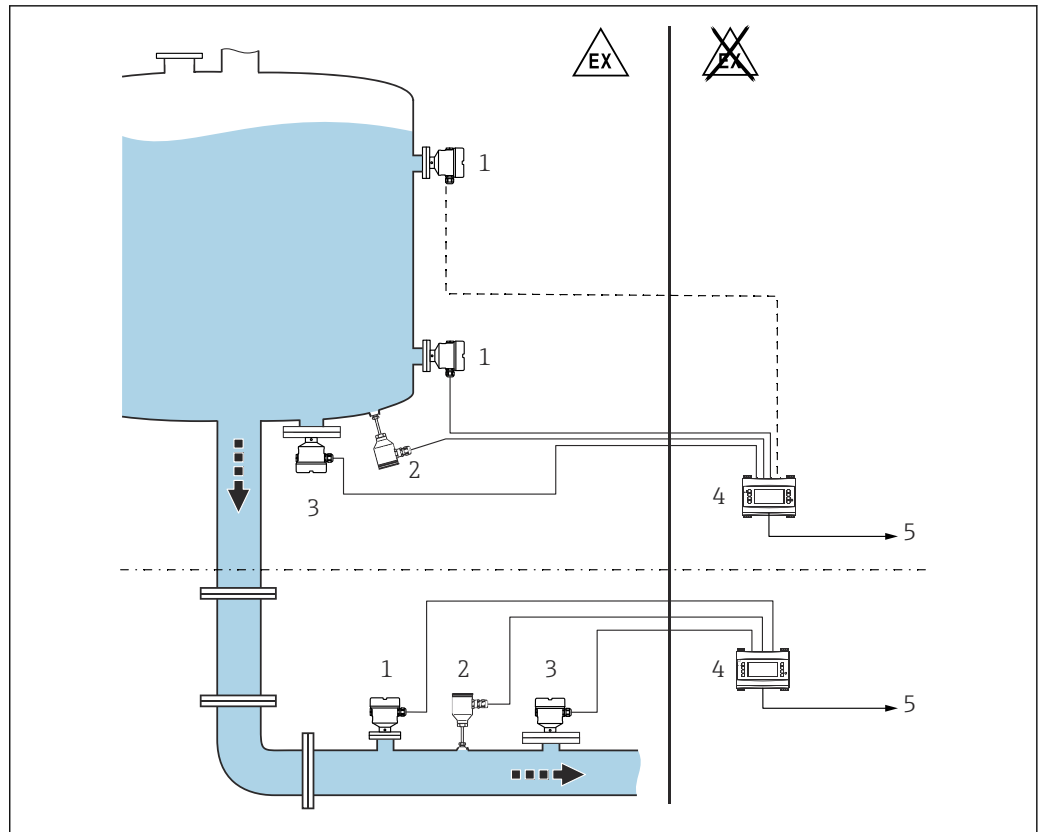

A0039632

15 Medição de densidade com o Computador de Densidade FML621

- 1 Liquiphant Density → Saída do pulso
- 2 Sensor de temperatura, por ex. saída 4 para 20 mA
- 3 Transmissor de pressão, saída 4 para 20 mA necessária para alterações na pressão >6 bar
- 4 Computador de densidade Liquiphant FML621 com display e unidade de operação
- 5 PLC




A medição pode afetada por:

- Bolhas de ar no sensor
- Unidade não coberta totalmente pelo meio
- Incrustação de meio sólido no sensor
- Alta velocidade da vazão em tubos
- Grave turbulência no tubo devido aos trechos retos a montante e a jusante que são muito curtos
- Corrosão do diapasão
- Comportamento não newtoniano - não viscoso ideal - dos fluidos

6.3.2 Conectando os cabos

Ferramentas necessárias

- Chave de fenda plana (0.6 mm x 3.5 mm) para terminais
- Ferramenta adequada com largura entre as faces AF24/25 (8 Nm (5.9 lbf ft)) para prensa-cabos M20

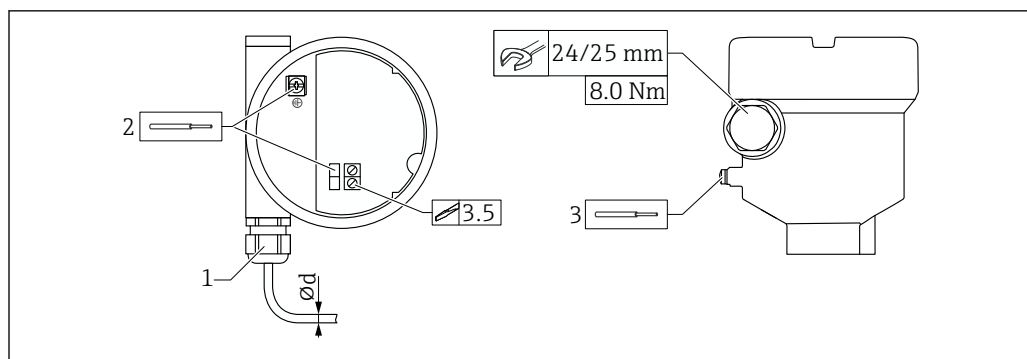

A0018023

16 Exemplo de acoplamento com entrada para cabos, unidade eletrônica com terminais

- 1 Acoplamento M20 (com entrada para cabos), exemplo
 - 2 Seção transversal máxima do condutor 2.5 mm² (AWG14), terminal terra no lado de dentro no invólucro + terminais nos componentes eletrônicos
 - 3 Seção transversal máxima do condutor 4.0 mm² (AWG12), terminal terra no lado de fora do invólucro (exemplo: invólucro de plástico com conexão terra de proteção (PE) externa)
- Ød Latão niquelado 7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in),
Plástico 5 para 10 mm (0.2 para 0.38 in),
Aço inoxidável 7 para 12 mm (0.28 para 0.47 in)

i Preste atenção no seguinte ao usar o acoplamento M20

Após a entrada para cabo:

- Contra-aperte o acoplamento
- Aperte a porca de união do acoplamento com 8 Nm (5.9 lbf ft)
- Rosqueie o acoplamento incluso no invólucro com 3.75 Nm (2.76 lbf ft)

6.3.3 Verificação pós-conexão

- O equipamento e o cabo não estão danificados (inspeção visual)?
- Os cabos usados estão em conformidade com as especificações?
- Os cabos instalados têm espaço adequado para deformação?
- Os prensas-cabos estão instalados e apertados firmemente?
- A fonte de alimentação corresponde às informações na etiqueta de identificação?
- Sem polaridade reversa, o esquema de ligação elétrica está correto?
- Se uma fonte de alimentação estiver presente, o LED verde está aceso?
- Todas as tampas dos invólucros estão instaladas e apertadas?
- Opcional: A tampa está apertada com parafuso de fixação?

7 Opções de operação

7.1 Visão geral das opções de operação

7.1.1 Conceito de operação

Operação com Computador de Densidade FML621. Para detalhes, consulte documentação para Computador de Densidade FML621.

7.1.2 Elementos na unidade eletrônica

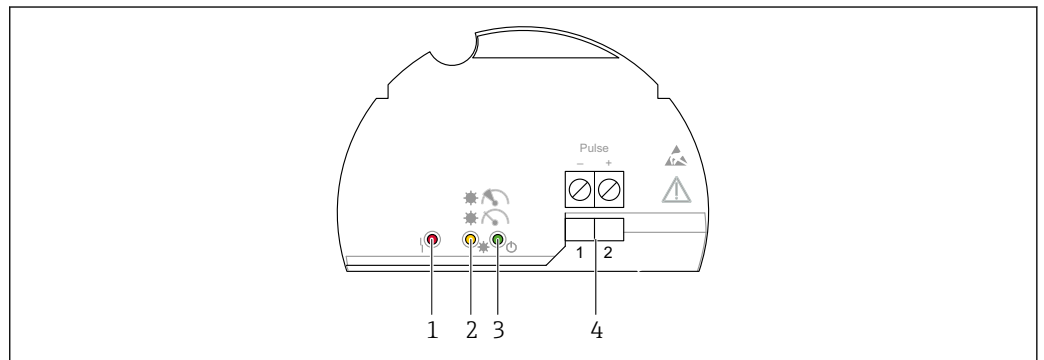


Fig. 17 Unidade eletrônica FEL60D

- 1 LED vermelho, para aviso ou alarme
- 2 LED amarelo, estabilidade da medição
- 3 LED verde, status de operação (equipamento ligado)
- 4 Terminais de saída de pulso

8 Comissionamento

8.1 Verificação da função

Antes do comissionamento do ponto de medição, verifique se foram feitas as verificações (checklist) pós-instalação e pós-conexão:

- Seção "Verificação pós-instalação"
- Seção "Verificação pós-conexão"

8.2 Acionamento do equipamento

- ▶ Acionar
 - ↳ O LED verde é aceso e o LED amarelo pisca 2-3 vezes

A medição é estável se ambos os LEDs (verde e amarelo) ficarem então acesos.



9 Operação


9.1 Sinais de luz

LED amarelo

Símbolos, informações

 /  Medição estável



 /  Condições do processo/medição instável

 Manutenção necessária

LED verde

Símbolos, informações


 /  Energia ligada

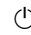
 /  Energia desligada

LED vermelho

Símbolos, informações

 /  Sem erro

 Manutenção necessária

 Falha do equipamento



Para mais informações, consulte as Informações Técnicas para o Liquiphant Density.



10 Diagnósticos e solução de problemas

O equipamento indica avisos e erros pelo LEDs na unidade eletrônica. Os erros diagnosticados pelo equipamento são exibidos de acordo com a NE107. Dependendo da mensagem de diagnóstico, o equipamento se comporta de acordo com um aviso ou condição de erro.



O equipamento comporta-se de acordo com a Recomendação NAMUR NE131 "Requisitos de equipamentos padrão NAMUR para equipamentos de campo para aplicações padrão".

10.1 Informações de diagnóstico por diodos de emissão de luz (LED)


10.1.1 LED na unidade eletrônica

Indicador  : fonte de alimentação ou desligado


- Sem fonte de alimentação: verifique a fonte de alimentação
- Polaridade reversa: verifique o esquema de ligação elétrica
- A linha de sinal está com falha: verifique a linha de sinal
- Esquema de ligação elétrica incorreto em FML: verifique a configuração do terminal em FML621

Indicador  : condições de processo instáveis

- Vibrações extremas de uma fonte de alimentação externa: isole o ponto de medição das vibrações
- Vazão extremamente turbulenta: forneça uma seção calmante
- Taxa de vazão > 2 m/s: mantenha o diapasão longe da vazão direta do meio
- Incrustação: remova a incrustação, estabeleça intervalos de limpeza

Indicador : manutenção necessária

- Vibrações extremas de uma fonte de alimentação externa: isole o ponto de medição das vibrações
- Taxa de vazão > 2 m/s: mantenha o diapasão longe da vazão direta do meio
- Incrustação: remova a incrustação, estabeleça intervalos de limpeza
- O diapasão está bloqueado: altere a posição de instalação

Indicador : falha de equipamento

- Unidade eletrônica com falha: substitua a unidade eletrônica
- Sem conexão com sensor: substitua o sensor

10.2 Histórico de firmware

V01.00.zz (06.2019)

- Válido para unidade eletrônica: FEL60D
- Válido a partir da versão de documentação: BA02047F/00/EN/01.19 (Liquiphant FTL62 Density)
- Mudanças: nenhuma; 1ª versão (software original)

11 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido.

11.1 Tarefas de manutenção

11.1.1 Limpeza

Não é permitido usar o equipamento com meio abrasivo. Material abrasivo no diapasão pode resultar em mal funcionamento do equipamento.

- Limpe o diapasão conforme necessário
- A limpeza também é possível no estado instalado, por ex., Limpeza no local (CIP) e Esterilização no local (SIP)


12 Reparo

12.1 Notas gerais

12.1.1 Conceito de reparo

Conceito de reparo Endress+Hauser

- Os equipamentos têm um projeto modular
- Clientes podem realizar reparos

 Para mais informações sobre serviços e peças de reposição, entre em contato com seu representante de vendas da Endress+Hauser.

12.1.2 Reparo de equipamentos certificados Ex

ATENÇÃO

O reparo incorreto pode afetar a segurança elétrica!

Perigo de explosão!

- ▶ Apenas pessoal especializado ou a equipe de serviços da Endress+Hauser pode realizar reparos em equipamentos com certificado Ex.
- ▶ Padrões relevantes e regulamentações nacionais sobre áreas classificadas, instruções de segurança e certificados devem ser observados.
- ▶ Use somente peças de reposição originais da Endress+Hauser.
- ▶ Observe a denominação do equipamento na etiqueta de identificação. Apenas peças idênticas devem ser usadas nas substituições.
- ▶ Execute os reparos de acordo com as instruções.
- ▶ Apenas a equipe de serviços da Endress+Hauser pode modificar um equipamento certificado e convertê-lo para outra versão certificada.
- ▶ Todos os reparos e modificações devem ser documentados.

12.2 Peças de reposição

- Alguns componentes do equipamento que podem ser substituídos são identificados por uma etiqueta de identificação de peça de reposição, sobre a peça sobressalente.
- Todas as peças de reposição para o medidor, juntamente com o código de pedido, estão listadas no *Visualizador do equipamento W@M* (www.endress.com/deviceviewer) e podem ser solicitadas. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.



Número de série do equipamento ou QR code:

Localizado na etiqueta de identificação do equipamento e peça de reposição.

12.3 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

1. Consulte a página na web para informações:
<http://www.endress.com/support/return-material>
↳ Selecione a região.
2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entregue.

12.4 Descarte



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.


13 Acessórios para o Liquiphant Density

13.1 Device Viewer

Todas as peças de reposição para o equipamento, juntamente com o código de pedido, estão listadas no *Visualizador do equipamento* (www.endress.com/deviceviewer).

13.2 Tampa de proteção contra tempo para invólucro de compartimento duplo, alumínio

- Material: aço inoxidável 316L
- Número de pedido: 71438303

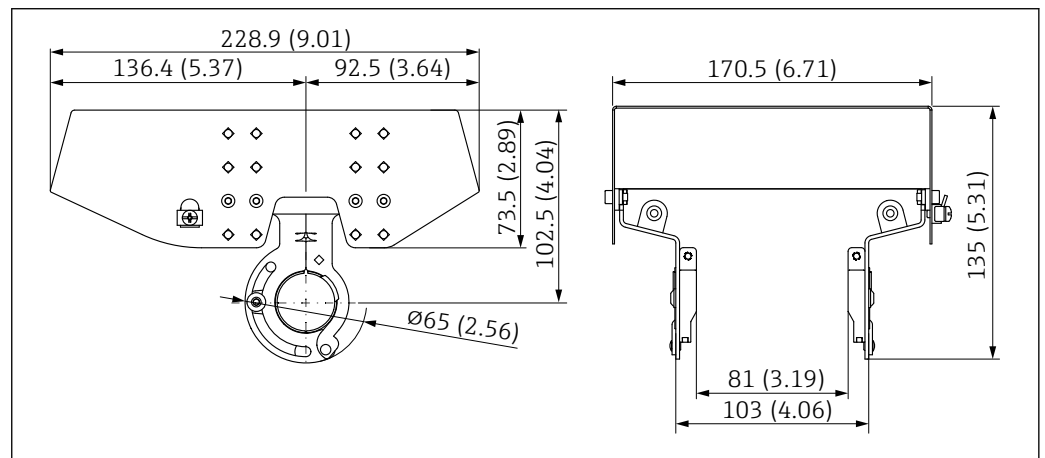


A0039231

18 Tampa de proteção contra tempo para invólucro de compartimento duplo, alumínio. Unidade de medida mm (in)

13.3 Tampa de proteção contra tempo para invólucro de compartimento único, alumínio ou 316L, fundido

- Material: plástico
- Número de pedido: 71438291

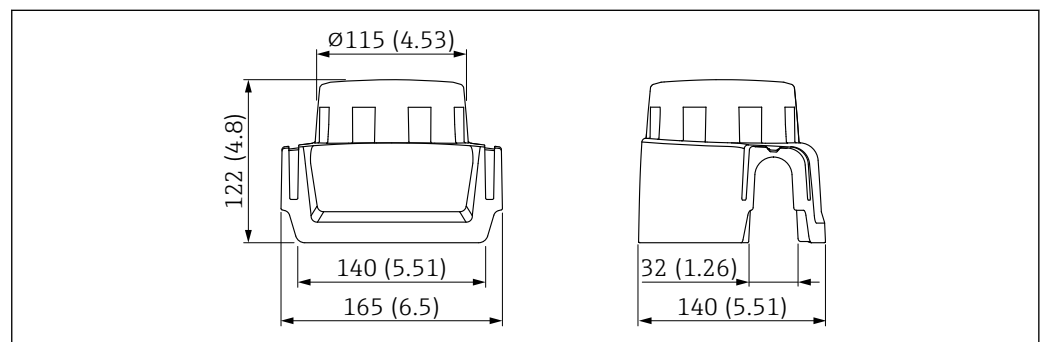

A0038280

19 Tampa de proteção contra tempo para invólucro de compartimento único feito de alumínio ou 316L, fundido. Unidade de medida mm (in)

13.4 Soquete M12

- OS soquetes M12 listados são adequados para uso na faixa de temperatura -25 para +70 °C (-13 para +158 °F).

Soquete M12 IP69

- com terminação em uma extremidade
- Angular
- 5 m (16 ft) cabo PVC (laranja)
- Porca castelo 316L (1.4435)
- Corpo: PVC
- Número de pedido: 52024216

Soquete M12 IP67

- Angular
- 5 m (16 ft) cabo PVC (cinza)
- Porca castelo Cu Sn/Ni
- Corpo: PUR
- Número de pedido: 52010285

13.5 Acessórios adicionais



A documentação atualmente disponível pode ser encontrada no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.

14 Acessórios para computador de densidade FML621

14.1 Device Viewer

Todas as peças de reposição para o equipamento, juntamente com o código de pedido, estão listadas no *Visualizador do equipamento* (www.endress.com/deviceviewer) .

14.2 Geral

RXU10-A1

Conjunto de cabos para Computador de Densidade FML621 para conexão a um PC ou modem

FML621A-AA

Display remoto para montagem em painel:

- B: 144 mm (5.67 in)
- A: 72 mm (2.83 in)
- T: 43 mm (1.69 in)

RMS621A-P1

Interface PROFIBUS

51004148

Etiqueta adesiva, impressa, máx. 2 x 16 caracteres

51002393

Placa de metal para número TAG

51010487

Placa, papel, TAG 3 x 16 caracteres

14.3 Cartões de extensão

O equipamento pode ser estendido com um máximo de três cartões universais, digitais, de corrente ou Pt100.

FML621A-DA

Digital

- 6 x entradas digitais
- 6 x saídas de relé
- Kit com terminais e quadro de fixação

FML621A-DB

Digital, aprovação ATEX

- 6 x entradas digitais
- 6 x saídas de relé
- Kit com terminais

FML621A-CA

2x U, I, TC

- 2x0 para 20 mA ou 4 para 20 mA por pulso
- 2x digital
- 2x relé SPST

FML621A-CB

Multifuncional, 2x U, I, TC ATEX

- 2x0 para 20 mA ou 4 para 20 mA por pulso
- 2x digital
- 2x relé SPST

FML621A-TA

Temperatura (Pt100/Pt500/Pt1000)

Completo, incluindo terminais e quadro de fixação

FML621A-TB

Temperatura, aprovação ATEX (Pt100/PT500/PT1000)

Completo, incluindo terminais

FML621A-UA

Universal - fonte de alimentação PFM ou pulso ou analógico ou transmissor

Completo, incluindo terminais e quadro de fixação

FML621A-UB

Universal aprovação ATEX - fonte de alimentação PFM ou pulso ou analógico ou transmissor

Completo, incluindo terminais

14.4 Interface PROFINET®

Código de pedido RMS621A-P2

15 Dados técnicos

15.1 Entrada

15.1.1 Variável medida

Densidade de líquidos

15.1.2 Faixa de medição

Faixa de densidade: 0,3 a 2 g/cm³

15.2 Saída

15.2.1 Variantes de entrada e saída

Densidade de 2 fios (FEL60D) para medição de densidade
Conexão para Computador de Densidade FML621

15.2.2 Dados de conexão Ex

Consulte as instruções de segurança (XA): Todos os dados relacionados à proteção contra explosão são fornecidos em documentação Ex separada e estão disponíveis na área de downloads do site da Endress+Hauser. A documentação Ex é fornecida por padrão com todos os equipamentos Ex.

15.3 Ambiente

15.3.1 Faixa de temperatura ambiente

-40 para +70 °C (-40 para +158 °F)

Na área classificada, a temperatura ambiente permitida pode ser limitada dependendo das zonas e grupos de gases. Preste atenção às informações na documentação Ex (XA).

A temperatura ambiente mínima permitida do invólucro de plástico é limitada a -20 °C (-4 °F); para a América do Norte, aplica-se "uso interno".

Operação ao ar livre sob forte luz solar:

- Monte o equipamento à sombra
- Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima mais quente
- Use uma tampa protetora, que pode ser solicitada como acessório

15.3.2 Temperatura de armazenamento

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

15.3.3 Umidade

Operação até 100 %. Não abra em uma atmosfera de condensação.

15.3.4 Altitude de operação

De acordo com IEC 61010-1 Ed.3:

- Até 2 000 m (6 600 ft) acima do nível do mar
- Pode ser estendido para 3 000 m (9 800 ft) acima do nível do mar se for usada proteção contra sobretensão

15.3.5 Classe climática

De acordo com IEC 60068-2-38 teste Z/AD

15.3.6 Grau de proteção

De acordo com DIN EN 60529, NEMA 250

IP66/IP68 NEMA 4X/6P

Tipos de invólucro:

- Compartimento único; plástico
- Compartimento único; alumínio, revestido; Ex d/XP
- Compartimento único; 316L, fundido; Ex d/XP
- Compartimento duplo em forma de L, alumínio, revestido; Ex d/XP



Se for selecionada a opção "Conector M12" como conexão elétrica, a **NEMA IP66/67 TIPO 4X** é aplicável a todos os tipos de invólucros.

15.3.7 Resistência à vibração

De acordo com a IEC60068-2-64-2009

$a(\text{RMS}) = 50 \text{ m/s}^2$, $f=5$ para 2 000 Hz, $t = 3$ eixos x 2 h


15.3.8 Resistência contra choque

Conforme IEC60068-2-27-2008: $300 \text{ m/s}^2 [= 30 g_n] + 18 \text{ ms}$

g_n : aceleração padrão da gravidade

15.3.9 Carga mecânica

Apoie o equipamento em casos de carga dinâmica severa. Capacidade de carga lateral máxima das extensões da tubulação e sensores: 75 Nm (55 lbf ft).

 Para mais detalhes, consulte a seção "Suporte o equipamento".

15.3.10 Grau de poluição

Grau de poluição: 2

15.3.11 Compatibilidade eletromagnética

Compatibilidade eletromagnética de acordo com a série EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21).

15.4 Processo**15.4.1 Faixa de temperatura do processo**

0 para 80 °C (32 para 176 °F)

15.4.2 Choque térmico

$\leq 120 \text{ K/s}$

15.4.3 Faixa de pressão do processo

-1 para +25 bar (-14.5 para +362.5 psi)

⚠ ATENÇÃO

A pressão máxima do equipamento depende do elemento com classificação nominal mais baixa, em relação à pressão, do componente selecionado. Isso significa que é necessário prestar atenção à conexão do processo e ao sensor.

- ▶ Especificações de pressão, consulte as Informações Técnicas associadas.
- ▶ Somente opere o equipamento dentro dos limites especificados!
- ▶ A Diretriz dos Equipamentos sob Pressão (2014/68/EU) usa a abreviação "PS". A abreviatura "PS" corresponde ao MWP (pressão máxima de operação) do equipamento.

i Aprovação canadense CRN: mais detalhes sobre os valores de pressão máximos estão disponíveis na área de download da página do produto em: www.endress.com → Downloads.

15.5 Dados técnicos adicionais

- 📖** ▪ Informações Técnicas Liquiphant FTL62 Density: TI01553F
- Informações Técnicas Liquiphant FTL62: TI01539F

Índice

C

Conceito de reparo	25
Conexão elétrica	
Esquema de ligação elétrica	18

D

Dados técnicos	
Faixa do processo	31
Variáveis medidas	
Faixas de medição	29
Declaração de conformidade	7
Descarte	26
Descrição do produto	
Design de produto	7
Devolução	26
Documento	
Propósito	5

E

Especificações para o pessoal	6
Etiqueta de identificação	9

I

Identificação CE (declaração de conformidade)	7
Identificação do equipamento	9
Inspeção	8
Instalação	
Requisitos de instalação	10

P

Parafuso de fixação	18
Peças de reposição	26
Etiqueta de identificação	26
Propósito deste documento	5

R

Recebimento	8
-----------------------	---

S

Segurança do produto	7
Segurança no local de trabalho	6
Segurança operacional	7
Sobre esse documento	
Símbolos - descrição	5

T

Transporte	
Manuseio	
Proteção do revestimento	9

V

Verificação pós-conexão	22
-----------------------------------	----

W

W@M Device Viewer	9, 26
-----------------------------	-------



71583188

www.addresses.endress.com
